

鐵

と

鋼

第七號

大正四年九月二十五日發行

## 鐵と鋼の組織鑑定表

儀國一

金屬類の検査に其組織の如何を應用する技術は古來盛に使用せられしか、近來顯微鏡の應用せらるゝに至り、金屬の組織も其意義も明瞭となり、又其検査法も一層精密に又容易に施行せらるゝに至れり。

本邦にありては漸次に顯微鏡を設くる工場の數を増し、中には實地作業上に貢獻せる場合亦渺からず、然れども金屬の組織を鑑定せんには一種の技術を要し多少の熟練を重ねるを必要とす、今其際に迫るへき方針を示す爲め鐵と鋼に就き之が鑑定表を作製せり、此事元來頗る難事に屬す、左に掲ぐものは未定稿にして修正増補すへき點多々あるへし、識者の斧正を得て之を完成せん事を期す。

検査すへき試料を切斷するに當りて其もの鑄造せしまゝとせは、其方向に關せすして試料を採取すへし、又鍛鍊し、壓延せしものとせは其横断面と縱断面との二方向に試料を採取して檢すへし。

今検鏡するに當りては獨逸國ザイス會社製のレンズを用ゐたりとす、先づ十六耗の接物鏡オブゼクタと接眼鏡アイピ四とを用ふ後に其組織の精細なる點即ち内部の細微なる構造及色等を知らんには四耗の接物鏡を用ふへし、又場合によりては二耗の接眼鏡を用ふることもあり。

試料の全班を漏なく検査せんことを期する爲め之を檢するに當り、先づ試料の上端より右に廻りて周圍を沿ふて一周し、更に試料の上部より直下し之を中斷す、後左中端より水平に試料を中斷す。琢磨せし試料を何等腐蝕を施さず直に検査す、先づ凹部又は挿雜物の有無を調査す、挿雜物存在せずは附表第一版に準據して進行す、此等挿雜物は重に非金屬より成るを以て琢磨すれと他の金屬部と異なり光澤少なく容易に之を識別し得へし。

先づ挿雜物の配列模様と其一定方向に鍛鍊延伸せられたるや否やを檢し、次に其形狀を見て何れの項目に該當すべきやを知る。

次に其色合を見て精密に之を鑑定す、尙之を一層確實にせんか爲め更に之を腐蝕することあり、然れども輕便にして容易なる方法なし。

硅酸鹽類は極く薄き弗酸(普通濃度の酸を水にて五十倍に稀薄にする)を以て二三秒間腐蝕せば其表面粗雜となる。

硫化物は試料全面を軽く酸化し、後にブロマイド寫眞紙を稀硫酸に浸したるものにて押し付け、試料の表面に黒斑文の膜を移植し得へし。

酸化物は乾燥せる水素瓦斯中にて之を赤熱せば琢磨の表面が消滅し凹部を残すのみ。

次に金屬部の組織を檢せんか爲め適當なる腐蝕液、例へばビクリン酸溶液又は稀硝酸溶液にて之を腐蝕す、其琢磨面か曇りを帶びて光澤を失ふ度合を調査す、之に要せし時間を記し其腐蝕能度とす、附表第二版に準據して、先づ着色の有無又は着色する濃度如何により區別し、次に其の現出物の配列及び形狀又は共に現出せる他組織の種類に據りて其名稱又は其の受けたる作業度及び加熱度の大小高低を鑑定すへし。

琢磨面を檢し被雜物を見る殊に其の配列する方向と其形狀とに注意す

挿雜物の存在方向が何等試料の切斷方向に關係なし(1)

被覆物は試料の某方向即ち縦に延長す即ち鍛錬引き延されたるもの(1)

凹み不規則なる形  
角張れる外周……  
鑄塊中の氣泡、收  
縮孔不良、研き(2)

電光狀に數次の直線より成る……割  
目……其間隙に填充物の有無を見る  
曲せる線状のもの数多く互に相交する  
又其底面一様ならず無數の皺あり色濃灰色……鉛  
錫中の墨鉛

培養物なし  
破損紙、焼  
割れ等其生成  
後之を加熱せ  
す(3)

紫の淡灰色を有するは鐵肌(酸化鐵)にして破損せし時は其後に赤熱せし者とす今試料を腐蝕して検査す

割目の周圍部の崩壊せざるもの…焼割れ後に軽く之を焼戻せしも

塊状に表はれ間々 枝を出す其研磨面 又色は黒鉛に同し …可燃體物中の テンパー炭素		規則正しき形狀魚 形水對に似たる形 色は烏灰色濃淡種 々のあり… 硫化満佈(鐵を含 むと稱せらる)(4)		不整なる形狀毎々分歧す	
		二種以上の成分よ り成立す其内に濃 紫の淡灰色(酸化 鐵)とあり… 鐵中の鐵滓		一種のものよ り成る(5)	
		濃黑色の もの… 硅酸鐵の …酸化鐵		色淡灰な るもの…	

(1) 試料面の縦横方向を見別する能はざる時は數多の挿雜物の羅列する方向を縱とす  
る。  
(2) 塙充物なき凹み及び割目と非金屬なる挿雜物とを區別せんに前者には琢磨されたる面なきも後者の挿雜物の表面は金属同様に滑滑に琢かる、試料を不完全に保存せば表面に鏽を生し之を基まく採けたば斑點となり鐵粉と見誤ることあり併し其

(3) 鋼錆又は鍛接せしものに存在する酸化鐵は點々散布し散て連續せざることあり  
(4) 鋼塊に於て特別の場合を除き硫化物は略々圓形或は橢圓形にして一定の方向なし  
又鍛錆度甚しき試料にありては其幅狭く殆んど線として現はる又其形状の延伸度  
を見て試料の歎め受けたる鍛錆度を測定することを得  
硫化物の色に濃淡種々のものあり硫化鐵及び其他のもの存在する量多ければ色益  
々濃くなる

(3) 硫化鐵のみより成るものには其色茶褐色で、素多きことより鍛接の不良なる時にあり

(5) 少許の第二者を介在する場合もあり

硫化鐵のみより成るものには其色茶褐色なり普通の鋼材試料に之を認めず硫化物か連続して試料の縦方向に存在するはコスト線とす其附近炭素殊に少なきこと多し

