

響を見た。

1) 清淨操作の回数と共に黒鉛量及び大きさが變化し或回数以上になると黒鉛量は急に減じ遂に認められなくなりセメンタイトの大なる結晶があらはれる。

この事實は次の如く考へられる。黒鉛量及び大きさに影響するものは第1に熔融銑鐵中に介在する硫化物、酸化物等の介在物で之は黒鉛結晶を大きく發達させる。第2は黒鉛化を阻害する酸化鐵や硫黃等の存在、第3は水素ガスの影響である。水素は黒鉛を細長く發達せしめ化合炭素を増すものである。最初清淨操作によつて介在物等が減ずるので黒鉛は細かになり尙酸化鐵が存在してゐるので水素の影響は現はれない。尙清淨操作を續けると酸化鐵等は除去されて水素の影響は現はれ黒鉛は長く發達する。更に清淨にすると介在物がいよいよ減少して黒鉛核作用が減じて黒鉛量も大きさも減少し或限度に達すると黒鉛は全く認められなくなる。黒鉛量は最初酸化鐵や硫黃等が減ずるに従つて増加するが清淨度が進むと共に水素の影響が著しくなり且黒鉛核が少なくなる爲めに黒鉛量は減じ遂に全く認められなくなり、而してセメンタイトの大なる結晶が發達する。

2) 最初減廻ると沸騰が烈しく起る。これは酸化鐵が炭素の爲めに還元されて發生するガスの放出による。この沸騰現象は窒素中に熔解した場合は起り難い。この

現象は前述の如く水素は觸媒的に炭素の脱酸反応を促進させるためである。

3) 試料の炭素量は當初の清淨操作に於て著しく減ずるがその後が殆んど減少しない、之も前述の如く試料中の酸化鐵が水素のために還元されて生ずる水分が炭素に反応し所謂水ガス反応によるもので酸化鐵が除かれると脱炭反応が起らなくなる。從つて乾燥せる水素は脱炭反応が起り難いこと一一致する。

4) CO CO<sub>2</sub> 及び O<sub>2</sub> は何れも微細な共晶黒鉛を發生せしめる。而して O<sub>2</sub> は化合炭素を増し地鐵に初析セメンタイトが現はれる。CO<sub>2</sub> 及び O<sub>2</sub> は CO よりも共晶黒鉛を發生せしめる作用は強い、之は CO<sub>2</sub> 及 O<sub>2</sub> は炭素と反応して CO を發生して窒素及び水素を追ひ出し又熔銑中の微細な黒鉛核を酸化除去するためと考へられる<sup>2)</sup>

5) 窒素は黒鉛を直線的に長く發達せしめ且化合炭素を増す。

本研究は東京大學第一工學部鐵冶金學實驗室に於て田中教授の御指導の下に行はれたもので同教授に對し感謝の意を表す。又實驗に協力された高木甲子雄氏に感謝の意を表する。

(昭和 24 年 8 月寄稿)

1) 田中教授、鐵と鋼第 23 年第 9 號

2) 田中教授、鐵と鋼第 27 年第 12 號

## 鑄鐵電氣爐熔解に於けるオアーリングの効果に就いて

(昭和 24 年 4 月本會講演大會講演)

成瀬亘\*

## ON THE OREING EFFECTS IN MELTING REACTION OF ELECTRIC CAST IRON

Watari Naruse

### Synopsis :

The author applied oreing in melting cast iron in an electric furnace with silicious lining to lower a certain extent hydrogen and silicon contents in the bath, so as to get sound castings free from blow holes and of the better mechanical properties. When oreing had been excuted in presence of acid slag containing carbon just after melt down, decarbonization and other undesirable influence of oxygen were not only perceived, but increasing tendency of carbon content due to violent reaction between slag and molten iron during boiling period.

To get a satisfactory result by oreing operation it was necessary to keep following conditions correctly for prevention of excessive oxidation; that is, high silicon (>2%), low heat, and suitable degree of oreing, followed by reducing reaction.

## I. 緒 言

從來鑄鐵に對して銅の如くオアーリングを適用することは脱炭等の化學成分の變動及び過酸化の惡影響が危惧されて實用されてゐない。然し乍ら筆者は鑄鐵酸性電氣爐熔解に於て高珪素原料の脱珪並びに脱水素等の目的で以前より熔解操業中にオアーリングを試みてゐるが、その適用の際の條件を注意するならば目的を充分に達し得て然も脱炭其他酸素の惡影響は認められない。

これらの現場實驗値を不完全乍ら中間報告として御紹介し、尙ほ他に未知の因子も多く一途に斷ずることは出來ないが之に對する二三の考察を述べたい。

## II. 操業方法

2t Héroult 式電氣爐に於て、酸化後 Si 還元による脱酸と水素侵入防止の爲に酸性操業を探つた。尙ほ Fe-Si の後期添加は懸濁性珪酸鹽增加の恐れがあるので之を避けた。操業は状況に依り異なるがその大略基準は次の如くである。即ち燐炭粉 1% 弱を下敷とし、燐炭粉 1% 石灰石 1% 程度を主原料と混合裝入する。熔落後この加炭剤を含む酸性熔滓存在下に於て鐵鑄石を爐況に應じ 1~3% 投入酸化沸騰せしめ 15~20 分後に、

第1法：除滓して再造滓する。

第2法：除滓せず其儘適量の燐炭粉添加、熔滓を還元性に移行せしめる（或ひは更に Fe-Mn 添加）。

實施せる操業法はこの二つに大別される。

第1表 使用鐵鑄石（自社新潟縣西川磁鐵鑄）

T.Fe	Fe <sub>3</sub> O <sub>4</sub>	CaO	MgO	SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	MnO	P	S
49.8	71.7	6.72	0.33	10.7	0.20	0.57	0.05	0.50

## III. 鑄巢の除法

熔解作業中模型試料に氣泡が現出し爐熱上昇と共に著しくなり、之を Fe-Mn, Fe-Si を用ひて脱酸するも一向に減少しないことがある、その際氣泡と引け巣が複合してゐる場合もある。この場合にオアーリングに依つて完全に之が消失することを經驗した。其後オアーリング實施以來鑄造品の巣による不良が減少してゐる。

此現象は先づ冬期に多いので、北陸ではキュボラの不良率も冬期に多いと言はれてゐるが、雪又は水分が充分に乾燥しないで材料に附着してゐる事が多く（裏日本では冬の相対湿度は夏と同様に高い<sup>1)</sup>）H<sub>2</sub> 侵入の可能性が大であると考へられる。次に Si 過多の鑄鐵にも此現象が多く之は高 Si の爲酸素濃度が小なので H<sub>2</sub> の吸收

が容易になるものと考へられる。

上述の場合、オアーリングに依り p<sub>CO</sub> の増加にも拘らず氣泡が消失するのは之等缺陷の主因が p<sub>H2</sub> にあつたものと考へられる。之は鑄鐵の凝固に際し冷却過程に於て N<sub>2</sub>、凝固前期には CO、凝固後期には H<sub>2</sub> が發生ガスの主體となり、凝固後期に發生し然も偏析により分圧增加著しい H<sub>2</sub> が鑄巢の主因となつて他の N<sub>2</sub>, CO は全壓にワキ役として働くといふ眞殿氏<sup>2)</sup> の所論と一致する。


## IV. 熔解時間の短縮

オアーリングに依る熔湯の沸騰攪拌と Si の酸化熱の爲に湯熱上昇し、熔滓も溫度上昇と FeO 少量増加の爲に流動性を増し、この結果熔解時間の短縮が認められた。

## V. 脱珪の目的


Si 過多の鑄鐵はその機械的性質から見て好ましくないが、資材と原料の適當な配合が出来ず使用材料が高 Si である場合には脱珪が必要でありその手段としてオアーリングを行つた。その結果に就ては第Ⅶ節に示す。

次に酸性電氣爐に於ては第2圖の如く溫度上昇に伴ひ Si は C の自乘に比例して著しく還元增加する事となり、石灰添加に依つて抑制する事は困難である。

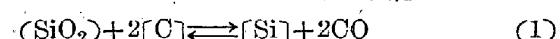


$$K = [Si] \cdot p_{CO}^2 / (SiO_2) \cdot [C]^2, \quad p_{CO} = 1, \quad (SiO_2) = 1 \\ [Si] = K' [C]^2 \quad (2)$$

従つて低 C 高 Si の材料にあつては第2圖(C)の如く豫め脱珪後加炭しなければ Si が極めて過量になる。

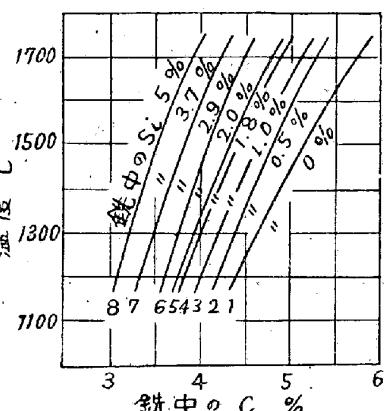


ないと加炭し難い。

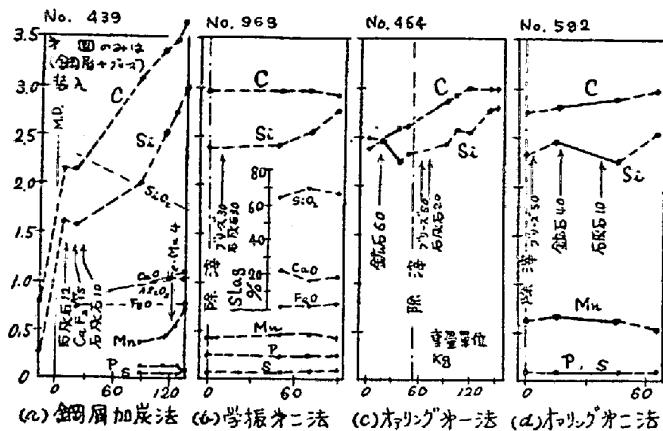

第2圖 各種熔解法の一例

## VI. オアーリングに依る C, Si 其他化學成分の變化



第2圖 (b) は普通の熔解法、(c) はオアーリング第1法、(d) は第2法のそれぞれ一例を示す、之により大略の成分變化は察知出来るが、規則性を見出す爲熔解例を分類すれば第3圖の如くであり次の傾向が明らかである。

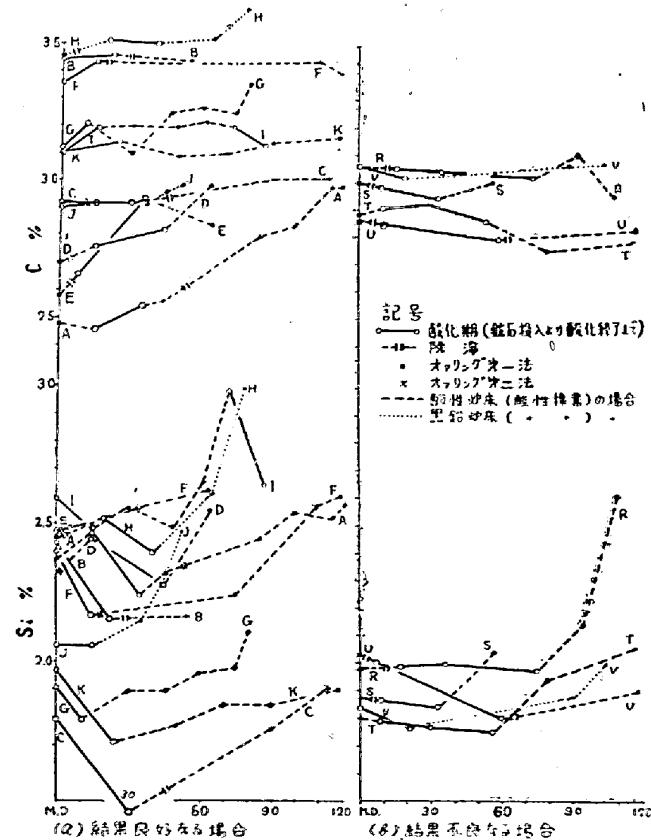

第3圖 オアーリング熔解例における C, Si の變化、即ち採業適切なる時は一般に熔落 Si が高ければオア

リングに依る酸化沸騰中脱炭の目的を達し乍らも一方 C は増加傾向を示し結果良好であるが、之に反し熔落 Si 低い場合は脱炭し結果不良であり、その境界はほど Si 2% 前後にあることが認められた。

こゝで前者の加炭する場合に就て考へてみる

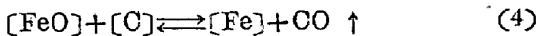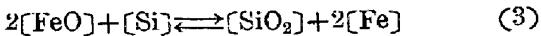

熔落直後の酸化で低温であるから C に先立つて Si が先づ酸化するのは當然であるが、沸騰する以上 C の酸化も若干平行はれてゐる筈である。にも拘らず加炭傾向を示すことに就ては沸騰攪拌により下敷骸炭粉が上昇しつゝ湯と接觸加炭することが先づ考へられるがオアーリング前に再造溼してこの條件が微弱になつても矢張り、この傾向があり、次に爐床が酸性及び黒鉛の何れの場合にも共に同様の傾向を示すことから之等はそれを助長はするであらうが主因ではない。従つて結局酸性熔液中の加炭剤と湯との間に沸騰による激烈な接觸が行はれ同時に温度も上昇して来るから加炭が促進されて、沸騰に消費した C 減耗量以上に吸炭したものと考へられる。そして C の本格的な酸化に達しない前に酸化は終了し又 FeO は珪酸鐵となつて熔液中に安定化して酸化能を早く失ふものと思はれる。

之に反し後者、即ち低 Si の場合には過酸化になり脱炭し、又高温になってから酸化した場合にも C の酸化が早く始つて脱炭し共に有害である。

其他 Mn は Si に次いで減耗著しく、オアーリング後 Fe-Mn の添加は Mn量調整と脱酸の二目的を達して有効である。酸化が軽度なので他の Cr, Cu, P, S は殆ど變化がなかつた。

## VII. 機械的性質の變化

第4圖、第5圖の如く第1法、第2法共に同様の傾向を示す。抗張力はオアーリング後著しく増加し其後 Si 還元に伴つて減じ始めるが結果としては最初よりも増加してゐる。抗折荷重の變化は抗張力と同様の傾向を示す。撓みは酸化によつて減少を示さず Si 還元後も尙ほ幾分増加傾向を示す。此等の結果は Si 量の變化及び次に示す黒鉛分布組織の變化に基くものと考へられる。オアーリングが適度であれば結果は良好である。

## VIII. 黒鉛組織の變化


析出分布してゐる黒鉛の形狀は最初直線的であるが、オアーリングに依つて幾分細かく亂れ其後 Si 還元につれて黒鉛の分布、大きさは元に復するが形狀は變曲してゐ

る。

### IX. 湯面模様の變化

最初は Si 多量の爲か一面に皮膜を張ることが多い

第4圖 第1法熔解例と機械性質變化

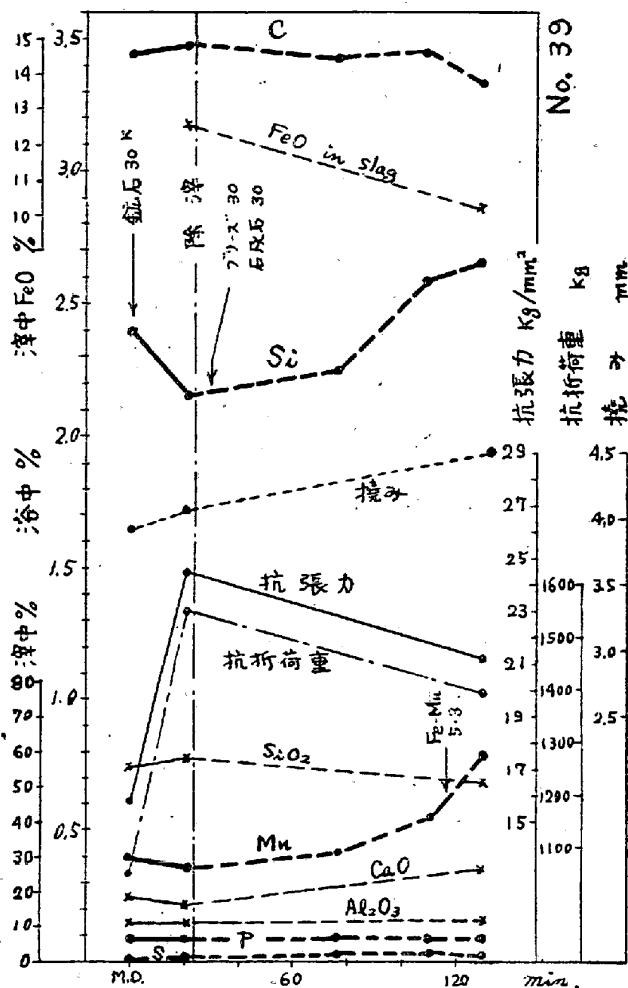


が、オアーリング後酸素系と稱される波來土状の割目模様を生じ、其後 Si 還元につれて漸次各割目の先端が相互に直線的に連結し遂に炭素系と稱される龜甲状に變化してゆく傾向が見られる。

### X. オアーリングによる酸素の影響

以上の如くオアーリングが爐況に適應してをれば酸素の悪影響は認められず又次のことが考へられる。

1. 鑄鐵は鋼に比して C, Si が高いから [FeO] は低く又オアーリングによる成分變化等の酸素の影響は鋼程に敏感ではない。
2. 熔滓は  $\text{SiO}_2$  で飽和してより遊離 [FeO] は少い。
3. オアーリング終了後温度上昇により Si が還元する。

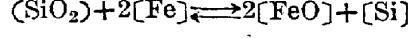


$$K = [\text{Si}] \cdot [\text{FeO}]^2 / (\text{SiO}_2) \quad (5)$$

この場合平衡の關係で [FeO] は減少する。分配則によ


$$L_{\text{FeO}} = [\text{FeO}] / (\text{FeO})$$

$$K' = [\text{Si}] \cdot (\text{FeO})^2 / (\text{SiO}_2) \quad (6)$$

同時に熔滓中の FeO も減少する譯であり、第6圖の第2法即ちオアーリング後其儘錫炭粉添加 Si 還元せる場合

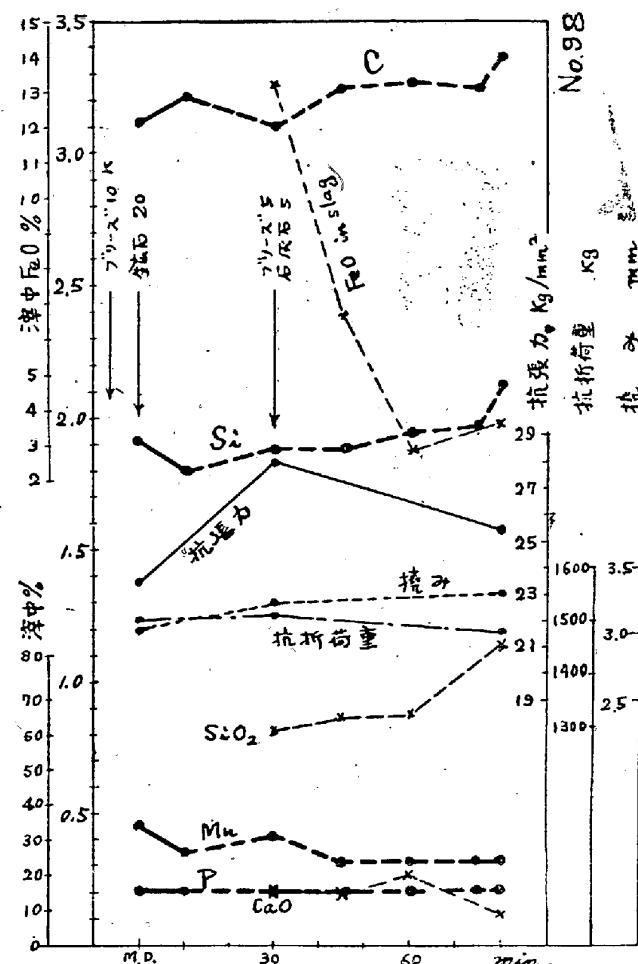

第5圖 第2法熔解例と機械性質變化  
熔滓中の FeO の變化は之を實證する。

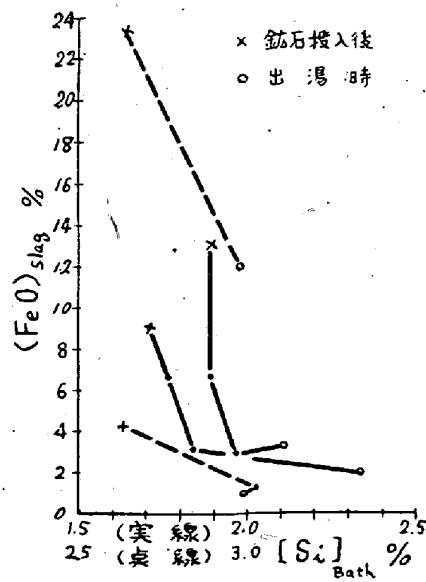

第6圖 第2法オアーリング後 Si 還元時の(FeO)の變化

#### 4. キュボラ鑄鐵の Osann の鋼滓代表成分は

$\text{SiO}_2$	$\text{CaO}$	$\text{FeO}$	$\text{Fe}_2\text{O}_3$	$\text{Al}_2\text{O}_3$	$\text{MnO}$
50.0	20.8	15.2	0.4	6.5	6.4

であり又齊藤博士調査に依ればキュボラ滓の  $\text{FeO}$  は 2.4~17.1 (平均 7~8%) であるが、電氣鑄鐵の場合一般に更に低い、オアーリングの場合その終了直後は  $\text{FeO}$  10~13% であるが出湯前には

$\text{SiO}_2$	$\text{CaO}$	$\text{FeO}$	$\text{Al}_2\text{O}_3$
65~70	15	2~3	10

となり熔滓中の  $\text{FeO}$  は決して高くない。

5. 湯面模様の変化はオアーリング後キュボラの湯面に近づいてゆくことを示す。定量的なガス分析結果は未だ明らかではないが、前各項に既述したオアーリングによる諸變化から見て一般にキュボラ鑄鐵は熔解中酸化氣流にさらされて  $p_{\text{CO}}$  高く  $p_{\text{H}_2}$  低く全ガス圧は飽和しているが、電氣鑄鐵は還元性雰囲気で熔解されるので  $p_{\text{CO}}$  低く全ガス圧不飽和であるが  $p_{\text{H}_2}$  は高いことが定性的に推察される。又時として電氣鑄鐵は過熱によつて懸濁性珪酸鹽の熔融による酸素の増加の爲に劣性を示すことがあるが、オアーリングを行ふ事は  $\text{FeO}$  の適量増加によつて珪酸鹽の凝集浮上を助ける上に有効であるかも知れない。

#### XI. オアーリングの適用範囲

第1法は安全ではあるが、第2法は操業適切なれば順調な結果を得て然も熔解時間は短くて有利であり又後に  $\text{H}_2$  吸收の憂ひも少ない。次にオアーリングに際して之を有効ならしむる爲には爐況に應じて適切に操業する事が必要であり脱炭する様な場合には有害である。第2表に

第2表 オアーリングの適用範囲

熔落成分*	铸造性	機械性	缺陷の必要な	オアーリングに
Si	C	の缺陷	主因する處理	依るCの増減
低・高	極端でなければ健全で特に處理の要なし			
低・低	引き集 (氣泡)	硬・脆 $p_{\text{CO}}$	脱酸 オアリ	オアーリング不 要行へば減少
高・高	氣泡軟・弱 $p_{\text{H}_2}$		オアリ	増加
高・低	氣泡硬・脆 $p_{\text{CO}}$		オアリ オアリ 脱酸	増加


\*成 分は Si 2.0%, C 3.0% を基準にして高低を示せり

オアーリングの適否を熔落時の化學成分で區分して分類した。

#### XII. チルド・ロールの製造

オアーリングの應用として電氣銑を原料として脱珪、チルド・ロールを製造せし例を第7圖に附記する。過度の Si 還元を避ける爲黒鉛爐床にして酸性操業を行つた。

(a) は S. H. N. 70 以上、(b) は 75 以上である。

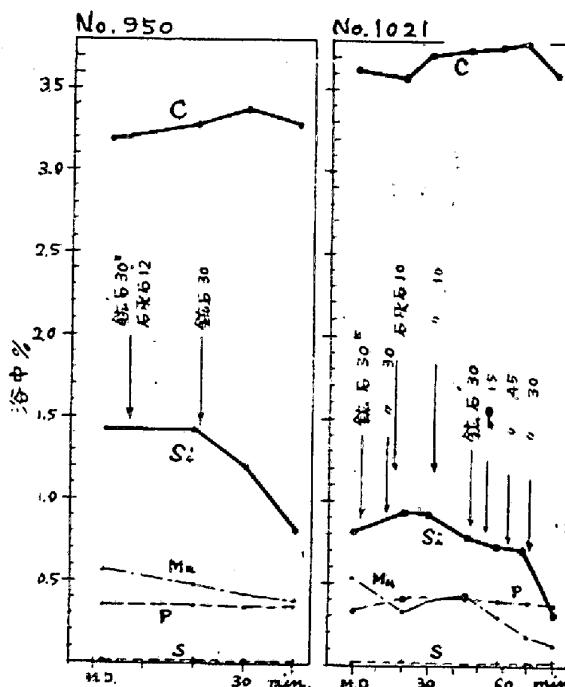

第7圖 オアーリングに依るチルド・ロール熔解例

#### XIII. 結 言

鑄鐵電氣爐熔解に於て状況に應じて適切なオアーリングを行ふ事は有効である。實驗結果より此場合その成否を支配する條件を探索し、尙その經過より推察される事柄に就て二三考察の要があると考へ不充分な實驗にて些か獨斷に過ぎる恐れもあるが敢て報告申上げる次第である。(昭和 24 年 8 月寄稿)

#### 文 献

- 1) 中央氣象臺：中央氣象臺月報
- 2) 真殿：鐵と銅。28年4號。p. 368-393  
(昭 17. 4 月)  
真殿：鐵と銅。28年9號。p. 922-950  
(昭 17. 9 月)
- 3) 齊藤：鐵と銅。15年12號。p. 1097  
(昭 4. 12 月)