

タイヤのブレーキ・バーンに就て

(昭和 24 年 4 月本會講演大會にて講演)

大和久重雄* 飯島一昭* 柏木信雄*

ON BRAKE BURNS OF WHEEL TIRES

Shigeo Owaku, Kazuaki Iishima & Nobuo Kashiuagi


Synopsis:

Recently, cracking oftire flanges has often been experienced. As a result of a metallographical study, the authors have concluded that such a trouble is caused in the following way:

- i) The surface of a tire (flange and tread) is heated above Ac_1 repeatedly by brake-heating and then cooled rapidly. In this way the surface is hardened and shows martensitic structure.
- ii) Further, the surface is tempered by a second brake-heating (below Ac_1) and shows tempered (troostite or sorbite) structure. Such hardening and tempering are repeated.
- iii) The hardened and tempered zone, called "brake burn" or "affected zone", produced by such a process is always accompanied by hair cracks (tempered cracks).
- iv) Flange cracks are caused by the hair cracks with repeated alternative stresses occurring while the tire is rolling.

I. 緒 言

省電の動輪タイヤ・フランジ頂部に龜裂發生（第1圖参照）が頻々として起つたので、その原因を調査した結果、次の如き事が判明した。即ち、本龜裂は俗に輪縁切れと稱せられるもので、タイヤ表面に發生する變質層中の微細龜裂が、走行時の衝撃的繰返交番應力によつて助長されたものである。

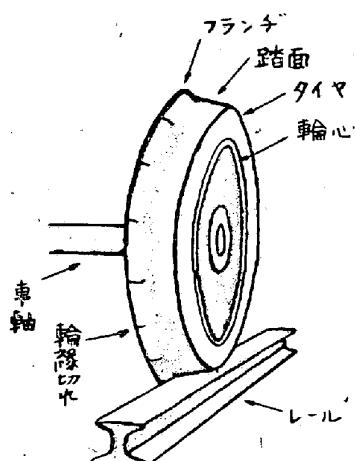

第1圖 輪縁切れ

フランジ頂部を軸方向に横切つて入る。
長さ約 15mm, 間隔(圓周方向) 20~100
mm で略等間隔, 深さ 5~20mm.

筆者等はこの變質層及び微細龜裂の發生原因を種々の方向から検討し、結局、これがブレーキ熱、即ちブレーキ・シュウとタイヤ表面との摩擦熱に依る繰返焼入焼戻組織及び焼戻割れなることを確めた。

従来、かかる變質層は寒冷地等に多く發生し、ブレーキ・バーンとして知られているが、その本質は未だ明確にされていなかつたものである。

尙、このブレーキ・バーン及びそれに附隨する微細龜裂又は熱龜裂^{1,2)}は輪縁切れタイヤに限らず、一般にブレーキのかかるタイヤの表面には程度に差はあるが殆ど全て發生していることが本調査の結果明らかとなつたこれらの結果に就て報告する。

II. 検査並に調査の方向

被検査材として輪縁切れを起したため使用不能となつた、モハ 63 型(電動車)動輪用タイヤ 2 個を用いた。尙比較のため機関車動輪用タイヤ及び客貨車用タイヤ各二個に就いても同様の検査を行つた。検査は(1)表面の龜裂状況、(2)断面の龜裂状況、(3)断面の顯微鏡組織及び表面硬度(4)タイヤの成分及び機械的諸性質等の見地から之を行つた。

尙、ブレーキ・バーンに依る微細龜裂の發生状況を統計


* 鐵道技術研究所

的に知るため各鐵道工機部、電車區等に於けるタイヤのフランデ頂部及び踏面部に對する調査をも併せ行つた。

III. 検査並に調査結果

(1) 表面の龜裂状況。


第2圖は表面の龜裂状況 ($\times 2$) を、第3圖はその擴大圖 ($\times 50$) を示すものである。圖に明らかなように無数の龜甲狀龜裂が發生しており、焼戻割れに酷似せる様相を呈している。

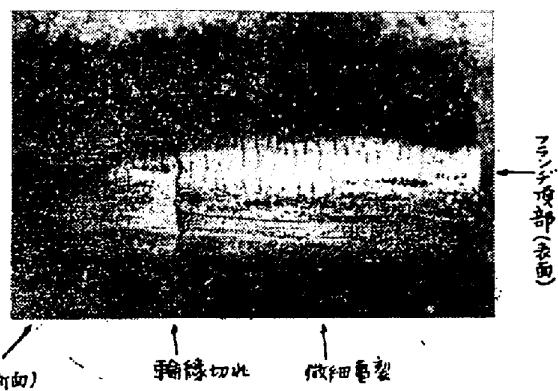

第2圖 フランデ頂部の微細龜裂 ($\times 2$)。

表面をサンドペーパーにて軽く研磨せるもの。

間隔(圓周方向)約1mm, 深さ0.3~0.6mm.

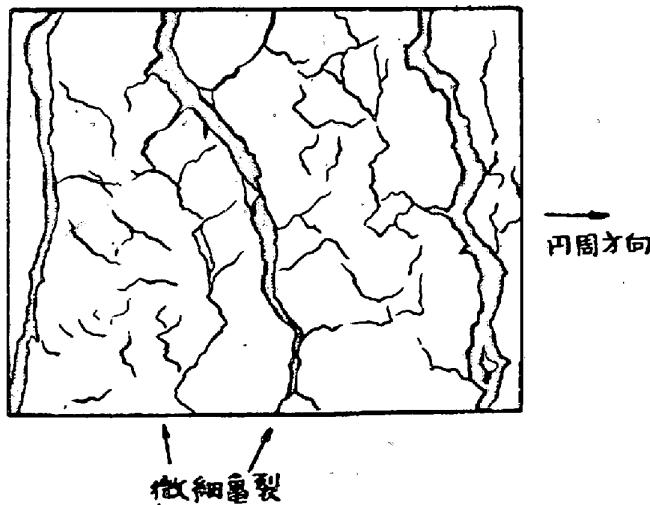

第3圖 表面の微細龜裂 ($\times 50$)。


軸方向の龜裂は太く、圓周方向のそれは細い。

特徴ある龜甲狀、グラインダ・クラック(焼戻割れ)に酷似。

(2) 斷面の龜裂状況

第4圖はフランデ頂部(a)及び踏面(b)の圓周方向斷面に於ける龜裂状況を示すものである。尙圖中(c)は削成儘のもので龜裂は全く認められない。

(3) 断面の顯微鏡組織。

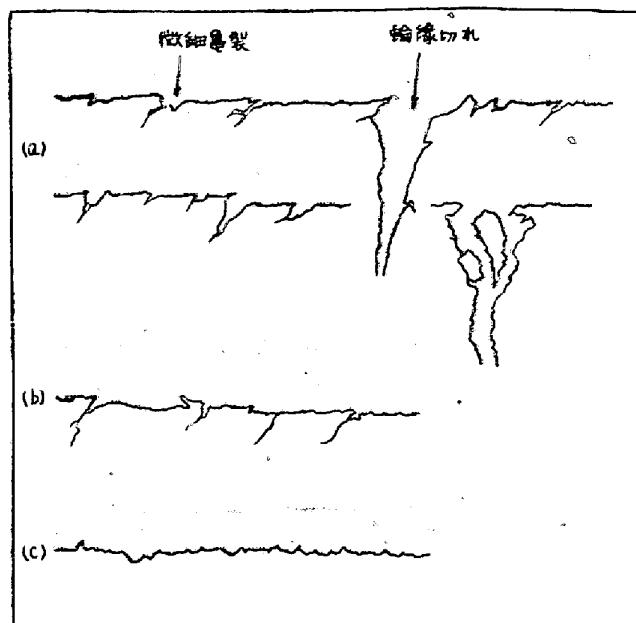

第4圖 圓周方向斷面の微細龜裂 ($\times 30$)。

(a) フランデ頂部。

(d) 踏面。

(c) 削成儘のフランデ頂部。

(微細龜裂は認められない)

第5圖(a)はフランデ部断面(圓周方向)の顯微鏡組織 ($\times 100$) を示すもので變質層及び正常組織層が明瞭に區別される。圖(b)及び(c)は變質層を、(d)は正常組織層を示すものである。圖から明らかなように變質層は焼入焼戻組織である。

第5圖 フランデ頂部(圓周方向断面)に於ける變質層の顯微鏡組織:



(a) $\times 100$

(a) 變質層+正常組織層。

(變質層中に初析フェライト折出が認められる)


(b) 極表面部に點在するマルテンサイト組織。

(變質層)


(c) 焼戻トルースタイト(又はソルベイト)組織。

(d) 初析フェライト+層状パーライト(正常組織層)


(変質層)

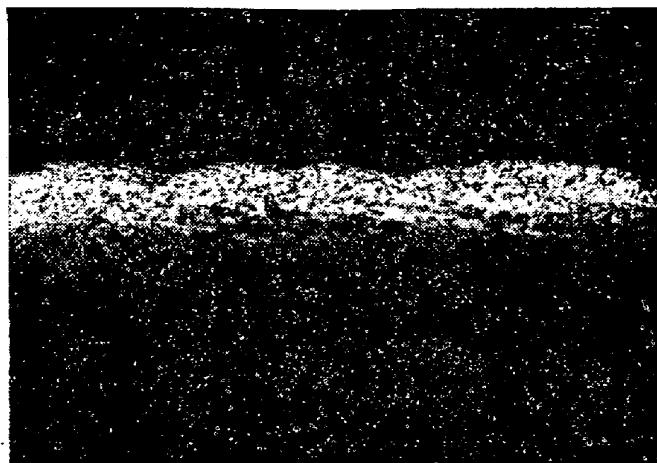

(b) × 400

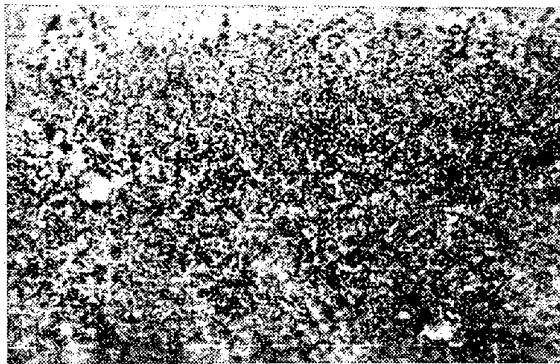

(c) × 400

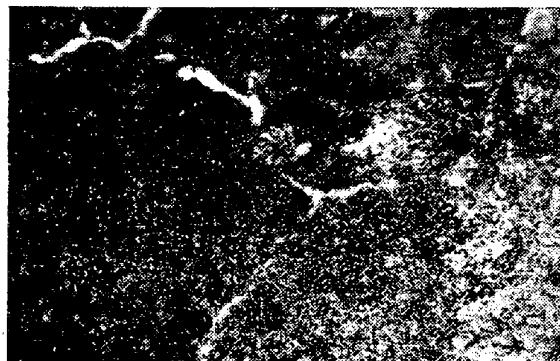


(d) × 400

第6図は省電用動輪タイヤ(輪縁切れ発生), 機関車用動輪タイヤ及び客貨車用タイヤ(何れも輪縁切れなし)の軸方向断面に於ける変質層発生の分布状況を示すものであるが、客貨車用タイヤのフランジ部には変質層が認められない。尚、各部の表面硬度は図に示す如くである。

IV. 材質検査

第1表は輪縁切れを発生したタイヤの化学成分及び機械的諸性質を示すものであるが、化学成分及び機械的性質は何れも普通であり、輪縫切れと餘り関係がないよう

に思はれる。

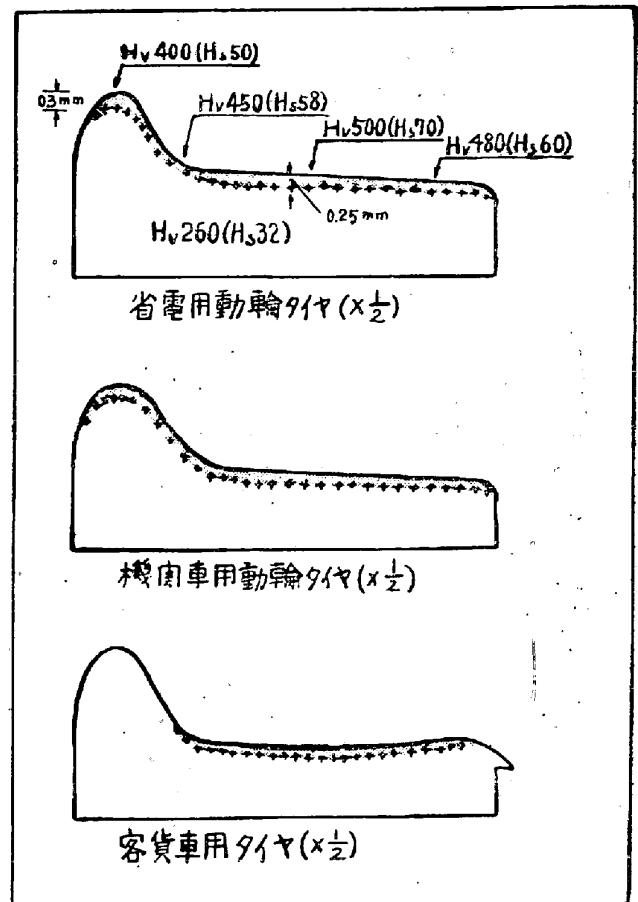

第6図 タイヤの軸方向断面($\times 1/2$)に於ける
変質層($\times 10$)の分布状況。

第1表 輪縁切れ発生タイヤの化学成分及び機械的諸性質(扶桑金属)

成分 試料番号	C	Si	Mn	P	S	Cu	Cr
(1)	0.76	0.24	0.63	0.017	0.018	0.18	0.32
(2)	0.67	0.40	0.75	0.035	0.022	0.18	0.10
(3)	0.82	0.60	0.66	0.038	0.020	0.15	0.04
(4)	0.74	0.26	0.67	0.029	0.020	0.19	0.33
(5)	0.73	0.34	0.69	0.09	0.22	0.20	0.14
(6)	0.59	0.32	0.52	0.034	0.027	0.18	0.06
(7)	0.61	0.24	0.66	0.027	0.017	0.20	0.46


試料番号	降伏點 kg/mm ²	抗張力 kg/mm ²	伸 %	絞 %	BHN	アイゾット 衝撃値 Ft-lbs/in ²
(1)	50.1 46.3	94.7 91.4	13.7 11.2	25.3 216.4	248 240	7.0 7.0
(2)	44.6 43.8	90.3 88.0	15.4 13.4	25.3 17.7	241 241	8.3 7.6
(3)	47.4 44.4	94.9 91.8	4.6 4.6	8.3 15.0	277 260	6.5 6.4

第2表は大宮、大井の各鐵道工機部及び京濱急行金澤文庫電車區に於て、削成のため回送された各種のタイヤに就き微細亀裂発生の有無とブレーキ・シューの型式

第2表 各種車輪に於ける微細亀裂の有無とブレーキ・シェウの型式及び常用制動圧力との關係

タイヤ用途別 項目	機関車用		電車用(京浜線)		電車用(湘南電鐵)	
	車輪	導輪	客貨車輪	動輪	附隨車輪	動輪
微細亀裂 の有無	フランデ 踏面	アリナ アリナ	シナ シニア	シア リア	アリナ アリア	シア リア
ブレーキ・シェウの形式	D	ナシ	T	D	T	D
ブレーキ・シェウ1個にかかる 常用圧力(Ton)	4~5	一	1~1.5	5~6	1~1.5	

及び常用制動圧力との關係を調査統計した結果を示すものである。(第7図参照)

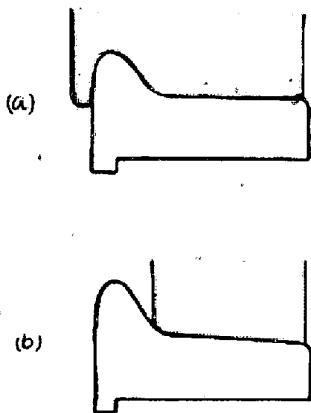

第7図 ブレーキ・シェウの型式。

- (a) D型: 動輪タイヤ用。
(b) T型: 客貨車輪タイヤ用。

V. 變質層の発生原因

- (1) 變質層の顯微鏡組織が焼戻トルースタイト(部分的にマルテンサイトを含む)なること。(第5図)及び
(2) 變質層及びそれに附隨する微細亀裂がブレーキ・シェウと接觸するタイヤ表面にのみ認められること(第6図及び第2表)の事實からその發生原因是、

1) ブレーキ・シェウとタイヤ表面との摩擦熱(於制動時)は Ac_1 點を往々にして超過し($400\sim600^{\circ}\text{C}$:推定)、爾後の急冷(タイヤ内部への急速な熱傳導による)に依り焼が入りマルテンサイトとなる。

2) Ac_1 點以下のブレーキ熱に依り焼戻をうけて焼戻トルースタイト(又はソルバイト)組織となる。

3) かくの如き急速なる焼入焼戻がブレーキ熱に依り順序不同に何回も繰返される。

の如く考へられる。従つて、變質層に對するブレーキ・バーン(註)なる名稱は誠に當を得たものといふことが出来る。


VI. 結 言

ブレーキのかゝるタイヤ表面には殆ど例外なく變質層即ちブレーキ・バーンが發生している。

ブレーキ・バーンとは焼入焼戻組織を呈する變質層(深さ約 0.2mm)で、微細亀裂(焼戻割れと考へられる)を伴ふのが普通である。

ブレーキ・バーンを發生せしめる原因はブレーキ熱であつて、ブレーキ壓力が大なるため摩擦熱が高く Ac_1 變態點以上であることが主要な條件である。

このブレーキ・バーンに依るフランデ部の微細亀裂は輪縁切れ、更に進んでタイヤ割損(第8図)を招來することがある。フランデ部に對するブレーキ・バーンの防止策としては

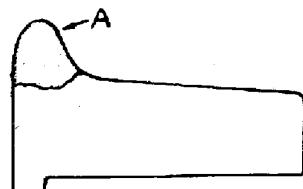

第8図 タイヤの割損面。

A部(黒褐色)の輪縁切れをノッチとして割損したもの。(昭和24年2月、於京浜線赤羽駅附近。)

- (1) ブレーキ壓力を小にすること、又は
(2) フランデ頂部にブレーキのかからぬような型式の
シェウを用いること。
等が考へられる。(以上)

(註) ブレーキ・バーンの定義は明確でなく、輪縁切れを指すものとする向もあるが、筆者等は變質層を指すものとした。動輪タイヤとの摩擦によりレールに發生する變質層をドライバー・バーン¹⁾と稱する例もありその方が言葉本來の意味からも妥當である。(昭和24.8寄稿)

文 献

- 1) “毀損せる鐵道車輛部分品の破面寫真及びその説明”

- 満鐵鐵道總局、昭和14年5月。
- 2) Some Fatigue Problems of the Railroad Industry. Metals and Alloys, vol. 10, 1939 Oct. 1939.

- 3) Some "Tips" on the Latest use of Driver Burns, corrugations and Hardening of Open Hearth Frogs By C. A. Dally, Railway maintenance, Jan. 1948.

高溫工具鋼の研究(I)

(昭和23年10月本會講演大會にて講演)

多賀谷正義* 足立彰* 伊東俊明*

ON THE INVESTIGATION OF THE HOT WORKING TOOL STEELS (1)

Masayoshi Tagaya, Akira Adachi & Toshiaki Ito:

Synopsis :

An important role is played by hot working tool steels such as die, Container and ram etc. employing for Extrusion and Crank Presses to manufacture ferrous and non-ferrous metal tubes and rods. These steels are suffering from intermittent heating at high temperature (400~650°C), wear and repeated sudden temperature changes by heating and cooling. We investigated the effects of some alloying elements and carbon content on the standard W-Cr-V-Steel and mechanical properties at room and high temperatures.

I. 緒 言

非鐵金屬及び合金類の押出機に使用せられるダイス、コンテナー、ラム、或は鋼管製作用クランクプレスのダイスとして用ひられてゐる耐熱耐圧の高溫工具鋼は400~650°C程度の高溫度に繰り返し加熱せられるものであつて斯る高溫度に於て相當なる硬度と強靱性を必要とし摩耗に耐へ且つ繰り返し加熱冷却に充分耐へるものでなければならぬ。此種工具鋼は獨乙等では相當研究せられ發達して來たが我國でも最近研究せられて來た、然し現在の所 [10%W, 2.5%Cr, 0.3%V, 0.3%Co] なる組成の

ものがこの種の工具鋼としては標準として最も優秀なる性能を示してゐるので先づこの標準鋼の種々なる機械的性質並に物理的性質を調査し更に優良なる鋼の探究に資せんとした。

II. 化 學 成 分

從來我國で使用せられてゐた主要な材料の分析成分を示すと第1表に示すが如く前記標準組成に近いものが多く更にこれに少量のNi, Co, 時にMoの添加せられたものが見受けられる。

以下項を追つて主要元素の主なる影響を述べる。

第1表 各種高溫工具鋼の化學成分

	製造所	商標	主要化學成分								
			C	Si	Mn	Ni	Cr	W	Mo	V	Co
1	Böhler	W. K. Z	0.3	0.3	0.4	—	2.0/ 2.5	8.0/ 10.0	—	0.3/ 0.5	—
2	Dentsche Edel Stahl Werke	Special W	0.17/ 0.30	0.20/ 0.30	0.25	—	2.5/ 3.0	9/10	—	0.2/ 0.3	—
3	"	D. M. S.	0.25	0.2	0.3	1.5/ 1.0	2.5/ 3.0	10	—	—	—

* 大阪大學工學部