

(討18) RIによるシートバイル圧延におけるメタルフローについて

富士製鉄玄畠製鐵所熱延部 山本 陽、吉川明俊

" 研究所 宮川一男、野村悦夫、江頭武二

I. 緒 言

土木用に使用されるシートバイルは特殊な形状をしているので、その熱間圧延は複雑な過程を経るため圧延された製品において割れ、キズ等の欠陥が発生したり、また圧延状態により製品形状が不完全となり、これらが圧延歩留低下の一因となっている。それゆえシートバイルの圧延において、インゴットから半成品のヒームブランクを経て成品になるまでの工程における対位置關係を明確にすることは、良好な形状の成形をするためにも、またキズ発生原因検討のためにも是非必要なことである。

そこでラジオアイソトープを使用して、インゴット、ヒームブランク、シートバイル間のメタルフローについて試験を行なうとともに、ヒームブランクにおいてキズを入れとした場合における成形形状の変化に及ぼす影響についても検討した結果について述べる。

2. 試験方法

圧延時におけるメタルフローおよびキズの追跡には、位置の確認が他の方法に比較して非常に容易であることより、われわれはRIを使用して分塊圧延<sup>1)</sup>とはじめとして、圧延状態の検討ならびにキズの追跡を行なっている。RIによるメタルフローおよびキズの追跡の方法としては、次のものがある。

(1) RI埋込み方法 施定位置にキリ穴を開け、これにRIのペレットを埋込み、同じ枚度の丸棒を詰め、圧延中の飛出を防ぐために表面を密接する。キズの場合はキズの周囲の数箇にRIを埋込むとともに、RIの放射能強度を変化せしめることによってキズの種類と位置を明らかにする。

(2) RI浸透法 施定位置の切り込み部または鋼材のキズの部分にRIの液体をしみこませて、マークする方法である。

(3) RI装入法 キズの主原因であると考えられる物質をRIで標識するか、またはそのものを放射化して、工程中に装入または埋込んで追跡する方法である。

鋼材におけるRIの検出方法としては、通常シンチレーションサーベイメータによる測定と同時にX線フィルムによるラジオグラフィを併用している。

RIは試験条件によって異なるが、一般的にエネルギーが大きく、半減期が長く貯蔵ができる、入手が容易で、しかも低価格である<sup>60</sup>Coの1mm<sup>2</sup>×1mmのペレットを使用している。試験期間の短いものについては、短半減期のものも使用している。

3. インゴット ヒームブランク、シートバイル間のメタルフロー

インゴットのトップ、ミドル、ボトム部の断定位量に  $5\text{mm}\phi \times 15\text{mm}$  の深さの穴を開けてこれに RI を埋込み分塊圧延後のビームブランクについて RI の位置を測定し、そのままさらに大形圧延を行ない成形シートパイルについて同様に測定してそれそれのメタルフローを検討した。


### 3.1. 断面における変形について

第1図の上から順にインゴットミドル部における RI 埋込み位置、ビームブランク断面における RI 位置、シートパイル断面における RI 位置を示す。この結果より、インゴット、ビームブランク、シートパイル間ににおける対位置関係とともに各 RI 埋込み位置間の伸び率等も明らかになった。


またトップ部およびボトム部における結果は、細部では若干異なる結果を示したが、ほとんどミドル部と同様な動きを示した。

### 3.2. 平面的変形について

分塊圧延後ビームブランクでの変形状態を第2図に示す。圧延トップ部(インゴットボトム部)は fish tail の形状とよく一致した変形状態で、圧延ボトム部は、トップ部と全く逆の形状を示した。また表面と裏面の変形の差は各向とも中方向による伸びの差はほとんど認められない。しかし圧延方向には伸びに差があり圧延トップ部ほど大である。さらにビームブランク中方向の変形は対称でなく、work side 側の伸びが大きくなっている。シートパイルにおける変形は一層複雑になり、両端部の湾曲が激しくなっている。

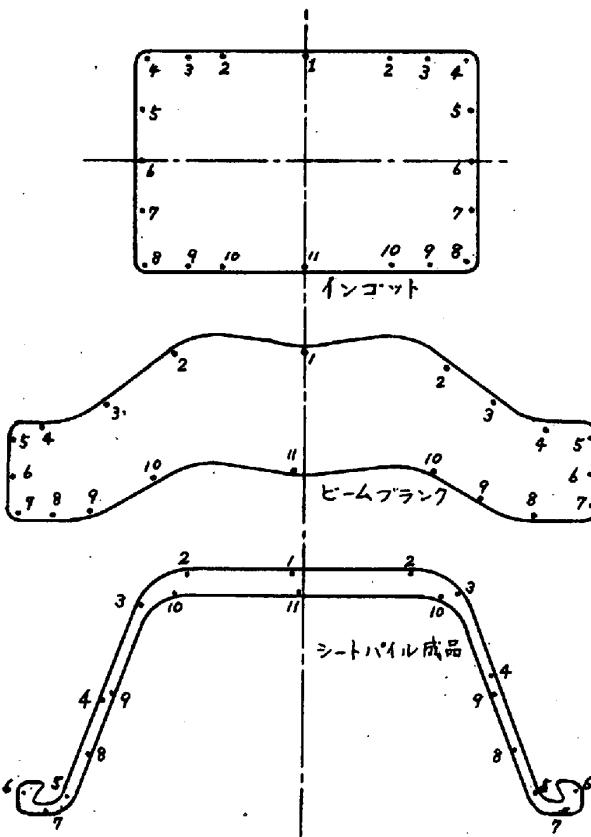

第1図 インゴット、ビームブランク、シートパイル成形の断面変形状態(ミドル部)  
トパイル成形の断面変形状態(ミドル部)  
トパイル成形の断面変形状態(ミドル部)  
トパイル成形の断面変形状態(ミドル部)

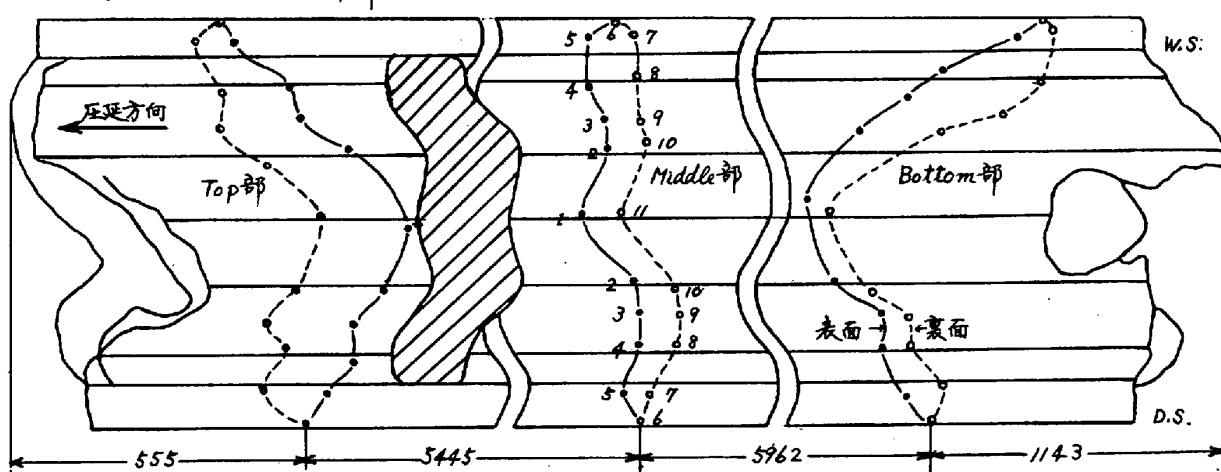

第2図. ビームブランクにおける平面的変形状態


#### 4. ビームブランク・シートパイル間のメタルフロー

ビームブランクとシートパイル間の対位置関係をより明確化するため、ビームブランクのトップ、ミドル、ボトム部の3箇所に120mm間隔で2列あて3mmずつ5mm穴にRIを埋込んだ。その断面位置を第3回に示す。成品において爪部を形成する4～12の奥については、側面の8を中心にして横断面に対して30°の角度で埋込んだ。さらにシートパイルにおける位置検出を容易にするため3, 5, 7, 9, 11, 16はRIの量を変化させした。

##### 4.1. 断面における変形について

第5回にミドル部のシートパイル断面におけるRI位置を示す。

爪部におけるRIの動きをみると、トップ、ミドル、およびボトムの各部各列ともに5～7は爪部の先端にあり、5～6, 5～7間の距離もほとんど変化していない良好な変形状態を示した。ビームブランク側面から50mmの深さに埋込んだ16が4と5の中間に移動

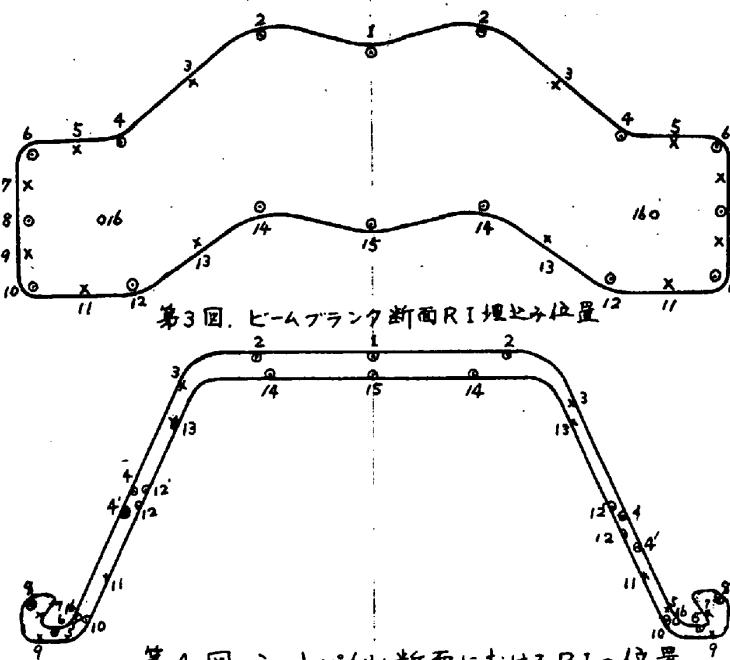

第3回. ビームブランク断面RI埋込み位置

(表面からの深さは1～2mmであった。

##### 4.2. 平面における変形について

圧延トップ部の変形が最も大きく圧延方向に凸形の湾曲であり、ミドル部は変形が小さく中方向各奥の伸びの差はあまりないが、ボトム部で変形が大きくなり圧延方向に凸形の湾曲を示した。

またfish tailの形状とRIの移動状態とはよく一致しており、各部の長手方向伸びはトップ部6.54, ミドル部6.42, ボトム部6.48とトップ部の伸びが最も大きい。さらに表面と裏面の比較とした場合、裏面は中方向各奥とも滑らかな変形をしているが、表面は中方向各奥の変形が異なりW字形の変形をしている。

##### 5. ビームブランクキズ予入れ量の影響について

ビームブランク・シートパイル間のメタルフロー試験の結果、それら相互の対位置関係が明確となり、シートパイルにあらわれた表面キズがビームブランクとの位置のものであったかを予想することができるようになった。この結果は正常な形をしたビームブランクの場合であるが、実際においては、スラブと同様にビームブランクにも表面キズが発生しており、このキズはスカーフィングにより予入れされている。しかしそのキズ予入れの程度によって、シートパイル成品の爪部に肉剥げが

おこり、これが歩留低下の一因となっている。それゆえシートパイルの肉削けにおけるビームプランクキズ手入れの位置および深さの影響についてRIと用いて種々試験した。

### 5.1. 試験方法

ビームプランク側面の8, 6, 5に相当する面をA, B, Cとし、この手入れ量を第1表に示すように種々変化せしめた。スカーフィングの巾は約60mm、長さ約50mmで、個々のキズの深さについては50mm毎に測定するとともに容積も測定した。

RIはキズの両端と中央部に埋込んだ。特に中央部については、前章と同様に奥4から奥12にわたる間に側面の形状にそってRIを埋込んだ。


### 5.2. 結果

ビームプランク側面キズ手入れ量と爪部肉削け状態の一例を第5図に示す。キズ手入れ量のある限界までは他の部分より肉が補足されて成品において肉削けは起らぬが、この限界を越すと爪部の肉削けが発生し爪部の形状が大きく変化してくる。

これらの結果を総括して第1表に示す。キズ手入れの場所によってキズ手入れ限界量が変化することがわかった。

### 6. 結言

RI埋込み法によってインゴットーシートパイル間のメタルフローについて試験し、それらの対位置関係を明確にするとともに、ビームプランクキズ手入れの位置および深さの成品肉削けに及ぼす影響について検討し、その規準を設定した。

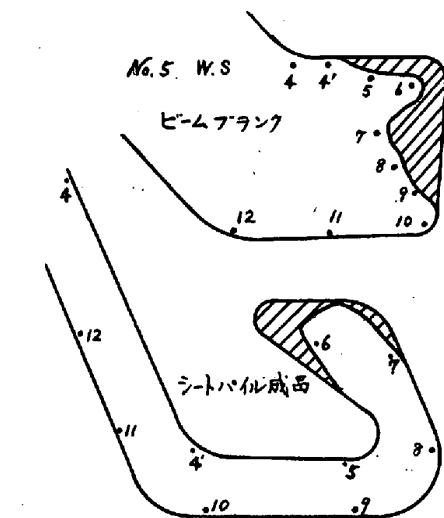

第5図 手入れ量と肉削け状態

第1表 キズ手入れと成品肉削けとの関係

### 文 献

- 佐伯、宮川、神崎、吉用、野村：鉄と鋼, 52(1966) 616.

ビームプランク キズ位置	計画手入れ深さ (mm)			手入れ深さ (mm)			手入れ体積 (cm <sup>3</sup> )	肉削け体積 (cm <sup>3</sup> )
	A(8)	B(6)	C(5)	A	B	C		
No.1 W.S.	25	0	0	27	0	0	975	128
No.6 W.S.	15	0	0	24	0	0	704	32
No.1 D.S.	20	0	0	19	0	0	418	0
No.6 D.S.	0	5	0	0	12	0	173	0
No.5 D.S.	15	15	0	29	17	0	990	72
No.4 W.S.	15	10	0	18	11	0	546	20
No.2 D.S.	15	5	0	14	6	0	400	0
No.5 W.S.	15	15	5	23	17	9	945	366
No.4 D.S.	15	10	5	23	12	15	816	123
No.2 W.S.	15	5	5	16	4	3	630	0