

(241) 高速度鋼工具の摩耗過程について。

室蘭工業大学

菊地千之, ○田中雄一

1. 緒言。工具摩耗は一般に Metal transfer および Plowing wear に大別されるが、更に工具-切屑接触領域での物理化学的原因も大きく作用すると考えられる。特にすくい面上の工具-切屑接触面で拡散が起るとの報告があり、高速度鋼工具の場合拡散によって 'white layer' と称する拡散層の存在も指摘されている。本研究は、被削材の相違による工具摩耗現象の変化の比較検討を目的として行なった。

2. 実験方法。工具は高速度鋼(SKH4)であり、形状は(0.15, 7, 7, 15, 0.5)である。被削材は状況添加物のない低炭素キルド鋼および硫黄快削鋼を用いた。切削条件は、切込み: 1.5mm.送り: 0.3mm/rev. 切削速度は両鋼種とも 25分寿命をもつてした。キルド鋼で 70mpm, 快削鋼で 95mpm となる。上記条件により準2次元長手乾旋削を行ない所定時間切削後、すくい面摩耗痕中央部を主切れ刃直角に切断し光顕微鏡、X-MA および微小硬度計を用い比較検討した。なお工具および被削材の化学成分を表1に示した。

3. 実験結果と考察。すくい面摩耗は一般に報告されていなかった。快

表1. 工具および被削材の化学成分

	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	W	V	Co	Ti
工具 (JIS-SKH4)	0.77	0.28	0.29	0.015	0.010	4.13	0.32	18.42	1.44	10.08	残部
低炭素キルド鋼	0.26	0.28	0.49	0.019	0.024	—	—	—	—	—	•
硫黄快削鋼	0.18	0.01	0.81	0.021	0.217	—	—	—	—	—	•

削添加物のない低炭素鋼において摩耗巾が広く、快削鋼では著しく縮少されている。しかしながら快削鋼ではクレータ最深部が主切れ刃に、より接近しておりすくい面上クレータ堤防巾も減少している。クレータ最深部のすくい面垂直部の硬さ分布は無添加鋼にくらべ快削鋼では軟化程度が僅か少なくなっている。従ってすくい面摩耗の成長により、工具の破壊へ至る過程でクレータ堤防巾の減少による不利な点を相殺していると考えられる。

写真1は快削鋼を切削した工具のすくい面摩耗部を示す。写真中(1)～(3)で示した部分のX-MAによるMnおよびSの濃度分布を図1に示した。これによれば主切れ刃堤防部の(1)にはMnおよびSの界面におけるピークではなく、構成刃先のMnS部分で急激な変化が見られる。一方(2)および(3)部では界面において急激な濃度の増大が見られ、MnSが蓄積していることを示す。特に切削離脱直附近には著しく厚いMnSの層が存在し、顕微鏡で明瞭に区別できる。このように硫黄快削鋼を切削した場合すくい面摩耗痕に付着するMnSは、摩耗挙動にも何らかの寄与をしているものと思われる。

一方工具からの各元素(W, Cr, Mo, Cr等)の拡散は10μ以下であり、硬さ分布で見られた如き工具の深部までの影響はない。しかし極く界面に限られた拡散であっても、切削熱による工具の軟化と相俟つてすくい面の摩耗は促進されると考えられる。

4.まとめ、高速度鋼工具の破損はすくい面摩耗痕の切欠への成長により起り、快削鋼切削の場合切れ刃接近して摩耗するが工具の軟化は少なくこの不利益を相殺する。又すくい面にMnSの蓄積が確認された。

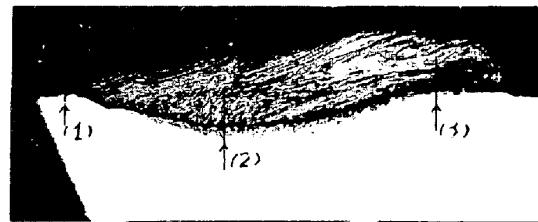


写真1 すくい面摩耗痕断面
被削材: 硫黄快削鋼, 95mpm 10分切削

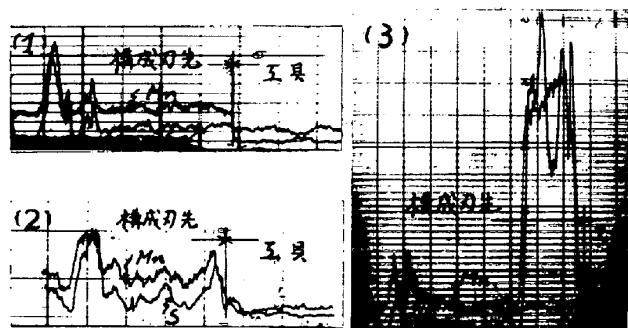


図1 X-MAによるMnおよびSの濃度分布