

(127)

電炉におけるステンレス鋼の酸素吹精末期のCと温度について
酸素吹精末期のCのコントロール数式モデル作成 I

大同製鋼 星崎

長谷川義彦
○伊藤 洋平

1 緒言

一般にステンレス鋼の酸素吹精末期にはC, Gの酸化にともないながらC-G-温度の平衡関係が成立しているといわれているが、この関係は実操業条件によって変わることが多い。このことは酸末Cをコントロールするたために温度を指標にしようとする場合にはバラツキとなってあらわれてくるので今回当社10T, 30T電炉において数式モデル作成のために主に18-8ステンレス鋼の酸末Cと温度の関係について解明を試みた。

2 酸素吹精条件

炉	酸素流量	ランス径	ランス本数
10T	1.6Nm ³ /T	1インチ	1本
30T	0.65	1/2インチ	1

吹精前成分と温度

C; 0.80 ~ 1.80% G; 12 ~ 20%
Si; 0.10 ~ 2.00% 温度; 1600 ~ 1650°C

3 結果及び考察

(1) 酸末でのC-G-温度の関係について

図1に示すようにHILT-Yグラフで示しているC-G-温度の平衡値に対して実操業のデーターは同一温度であればC/Gは高目にずれている。特に酸素吹精前のC値が高くなるとこの傾向は一層顕著になっている。これは初期条件によって終炎の関係が左右されることであり、これらの関係を解析するのは平衡論より速度論的観察がうけなうのがよいと思われる。

(2) 酸末での脱炭反応について

酸末では温度が1800 ~ 2100°Cという非常な高温であること、及び脱炭反応速度がカーボン濃度に依存してくることから酸末の脱炭反応は表面界面反応及びガス拡散律速ではないとして以下の検討を行なった

$-dc/dt = k_a C$ 本式において炉内から直接指標である温度Tを時間tの代りに入れると次のようになる。 $-dc/dt = -dc/dT \cdot dT/dt = k_a C$ 今dT/dtは酸素供給速度が一定ならば一定とみられるのでdT/dt = α とおくと上式は次のようになる。 $-dc/dT = k_a C/\alpha$.

今仮にこの式が脱炭反応の全領域で成立つとすれば、次式のように積分される。

$\ln C/C_{t=0} = k_a (T - T_{t=0})$. 本式の右辺、左辺に対して10T, 30T炉のデーターをプロットすると図2のようになる。C/C_{t=0} ≈ 0.15以下では直線関係が成立しており、この領域では脱炭反応の律速はカーボン拡散の可能性が大きい。


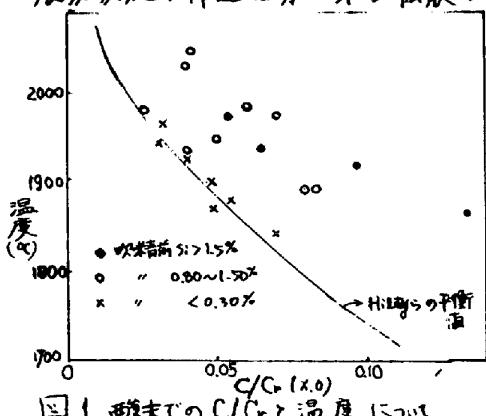


図1 酸末でのC/Gと温度について

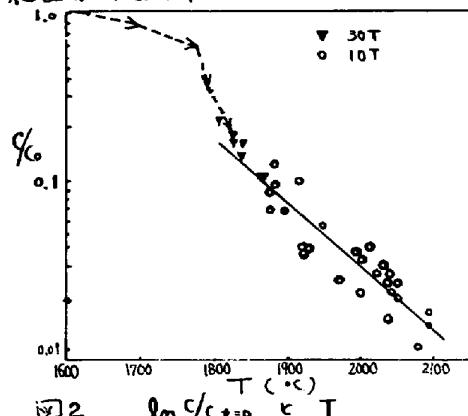

C; カーボン濃度
k; 物質移動係数
T; 鋼浴温度
t; 時間
K; k/a