

て六噸エルール爐に據り同量の製鋼を成すに所要の電力消費は八百五十六萬八千キロワット時なるが故に單に電力消費の節約のみに就きても壹百七十壹萬三千キロワット時に達せり、今壹キロワット時の電力代價を參錢五厘となせば電力費の節約は實に五萬九千九百七拾六圓の金額を示せり電力費の減價消却並に金利及び一般間接費の節約は明かに其目的を到達し得たること必然にして此等諸費の節約は製鋼壹噸當り少くとも五圓と算定し得べきを以て壹萬八十噸の製鋼量に對し更に五萬四百圓の経費節約に達せり、以て電爐變壓器容量の正鵠を誤らざる撰定は如何に電爐の製鋼量並に製鋼經濟に就き顯者の交感を呈する者たるやを識るに足れり。此點に就き工

學士荒木彬氏は曩に本會誌上に電氣爐の設計と題し其所見を

發表せられたり、同氏は電爐容量每壹噸に對し變壓器容量は三百キロワットの割合を以て須らく決定すべき者たることを推奨せり。

電爐の應用可能性に就き前述の詳論に據れば電爐の應用は實に多方面に亘り殊に此等の用途は決して諸他の鎔解爐に比し優るとも毫も遜色なきことを示すに足れり、斯の如く其應用の用途多様なるを以て製鐵製鋼の工業界に在りて實働する電爐の數量は必ずや更に愈々増加すること必然たりと確信せり、日本製鐵工業界の工場各箇に於ける作業狀況に就き更に精細なる考究を遂ぐるときは斯界に於ける電爐從來の應用を更に大梯尺を以て擴張し得べしとの結論に到達する所あらんことは稿者の深く信じて疑はざる所なり。(完)

或種の特殊鋼に就て

日高政一

現今一般的に世に現はれて居る、又は世に現はれんとして居る特殊鋼の中で、八幡製鐵所特殊鋼課で製出された或種のものの製出の狀態と、其性質の概略を述べて御参考に供します。

或種の特種鋼と云ふのは左の如きものであります。

- 一、電氣鐵鋅
- 二、ステンレス鋼
- 三、マンガン鋼
- 四、ニクローム
- 五、マグネット鋼

之等のものは、皆それぞれ特別な性質を持つて居つて、其性質に依つて用途が定められ、他のものを以て代へることが困難で、而も其特別な用途に向つては特に勝れた成績を挙げて居ります。社會が複雑になればなる程、鐵鋼が社會に盡す途に於ても極端に分業が行はれて居り、人は其特長をよく研究して其れをよく利用するのが仕事の能率をあげるに極めて必要なることで、年と共に其傾向が著しくなつて來ました。

一、電氣鐵鉗

電氣鐵鉗としては、硅素鋼の或種のものが専ら使用せられて居ります、硅素鋼と云へば硅素の入つて居て從て其用途も廣いので電氣種類も多く、其性質も異つて居て從て其用途も廣いので電氣鐵鉗として用ひられる外に、スプリング地金、耐酸用などとしても可なり多量に使用されて居ります。

電氣鐵鉗の大體の成分は次の通りであります。

炭素 ○・○一%以下	珪素 ○・八一一四・五%
------------	--------------

他の不純元素はなるべく少量なのが良いとせられて居ります。右の中硅素の四%に近いものは主として變壓器に使用せられ、硅素の少ないものは電動機用として使用されて居り、其境は先づ三%位としてよからうと思はれます。之は硅素が多い程其性質が脆くなつて、たとへ硅素が多くれば多い程鐵損が少なくなるとは云へ、電動機の様な高速度で動くものには使用困難なからで、其心配のない變壓器などには電氣的に良いものを使用するのであります。硅素四・五%以上となれば、鋼塊は困難なく作れます、壓延の際破壊する程、又實際使用不可能の程脆くなります。

外國で製出された電氣鐵鉗の成分を擧げて見ますと、

炭素 ○・〇八%	珪素 四・一八%	満倅 ○・一一%	燐 ○・〇一%
硫黄 ○・〇六%			

の如きもので電氣學上の性質は、

電動機用	厚さ〇・五耗
------	--------

硅 素	二%	ワット、ロッス二・六ワット(延に付)
硅 素	一%	ワット、ロッス三・六ワット(〃)
變壓器用	厚さ〇・三耗乃至〇・三三耗	

現在は當所では電氣爐で鋼塊を作り、平鋼工場でシートバーとして、鍛鋼工場の薄鉄ロールで製品として居ますが、之が製出上の困難な點は、硅素鋼は硅素含有量は多いが炭素含有量極めて少く、其上に他の不純元素はなるべく少しきを要する結果、鋼塊に氣泡(ブローホール)を生じ易いのと、其成品が鉄で〇・三耗内外と云ふ様な薄い者が多いから壓延作業上多大の手數と困難とが伴ひ、又電氣學上から製品の性質に制限を加へられることであります。最初電氣爐で硅素鋼を作つたのは大正六年十月で其時の鋼の成分は次のものでした。

炭素 満倅 ○・〇六%	硅素 ○・〇一三%
硫黄 ○・三七"	燐 ○・〇一四"

之を始めとして其後時々作られましたが何分始めての事でもあるし、それに月に一回若しくは二回と云ふ様に斷絶した時間が長かつたものですから、何れの缺點の爲めに鋼塊が吹くかと云ふ要所を見付けるが困難で、十中七八まで鋼塊が吹いて氣泡を生じ其成績が思はしくなかつたのですが、大正十年の中頃から氣泡を生じない爲めの要點を掴み得て、近頃は十中の十まで良鋼塊を作るを得る様になりました。壓延の方も次第に經驗を積んで、延し方焼き方軟化の仕方などの點に就て可なり好成績を得るまでになりましたが、壓延製鋼を通じてまだ歩留りが良くなないのが殘念であります。

大正七年七月に明治専門學校で當所で作つた硅素鋼鉄の試験をした結果は、

硅素 三%	ワット、ロッス二・ワット(延に付)
硅素 四%	ワット、ロッス一・三ワット(〃)

成 品 分 析 炭 素

四三四八

○・〇・七

○・二一

〇・二一

二八六

此二つの例は晝間のみ作業した場合で冷材を裝入しました。之で見ると噸當りの消費電力は一、〇〇〇一一、二〇〇キロワット時となり電極は約二十匁となりますが、之を連續作業とすれば電力に於て三分の一、作業時間に於て三十分若しくは一時間を省き得ることが可能で電極の消費量も十五十六匁で充分であると考へられますが今では充分な材料を持ちません。次に連續作業の時の作業状態を擧げて見ますと、

業とすれば電力に於て三分の一、作業時間に於て三十分若しくは一時間を省き得ることが可能で電極の消費量も十五十六匁で充分であると考へられますが今では充分な材料を持ちません。次に連續作業の時の作業状態を擧げて見ますと、

裝 入 原 料 二、三〇〇匁

作 業 時 間 五時五〇分

八〇〇キロワット時

裝 入 材 料

一五〇匁

消費電力噸當

六七匁

裝 入 材 料

一九五匁

消費電力噸當

六七匁

成 品 分 析

一九五匁

消費電力噸當

六七匁

電極消費費は近頃は内地製電極を使用して居る爲めに其れが作業中に破折したり剥落したりするので噸當り幾何となるかは知る事が出来ません。

成 品 分 析

一九五匁

消費電力噸當

六七匁

くは一時間を省き得ることが可能で電極の消費量も十五十六匁で充分であると考へられますが今では充分な材料を持ちません。次に連續作業の時の作業状態を擧げて見ますと、

最近當所電氣課で前記の成分の硅素鋼鐵の試験が行はれまして大體次の結果を得ました。

硅素鋼板を平爐で製作するとは現今の經濟状態から云つても歩留りをよくする事が問題として残ります。硅素鋼板は厚さが小さいものでありますから製造高を多くする點から云つて壓延の方法は大なる關係を持ちます。

硅素鋼を平爐で製作するとは現今の經濟状態から云つても極めて必要なことであります、現在日本は年々五千噁乃至七千噁の電氣鐵板を消費して之を全部輸入に待つて居ります。此鋼板は噸當り四百圓内外ですから全體の金額は相當大きいものとなります。此鋼板の材料が平爐で出來ることになると

輸入を防止しし得て我國も大なる利益を得ることになりますが、電氣爐より製鍊が困難な平爐では吹かない鋼塊を始めから作ることは至極困難だろうと思はれます、而し現在外國では平爐で製出しても居りますから我國でも不可能でない事は確かですが、之が完成までは相當の研究と費用と時日を要する事と、思ひます。當今では不景氣の爲め硅素鋼の如きも十中十まで良鋼塊を製出し之を能率の擧る鋸ロールで熟練した職工の手で壓延しなければ引き合はない様に考へられます。

一、ステーンレス鋼

普通にステーンレス鋼と云はれて居るのは、クローム鋼の一種で、鑄びない特質を持つて居りますから食卓用のナイフ、臺所用刃物、ナイフなどに作られて珍重がられて居ります。此鋼の大體の成分は、炭素がなる可く少くしてクロームを十二%内外含んだものが最好成績のものとなつて居ります。それよりクロームを少く含んだ鋼も、鑄び難い性質は持つて居ります。ステーンレスとは御承知の如く鑄びないと云ふ意味で此の意味から云ふと、ニッケル三〇%の鋼もノンクローム (Noncorrosible) と云はれて居る位でありますから、矢張ステーンレスであるし、外にも鑄びない鋼は可なりあります。今普通にステーンレス鋼と云ひますとクローム十二% 内外の鋼を云ふ様であります。

理想的のステーンレス鋼は次に擧げる成分を持つたものであります。

他の不純元素はなるべく少く、中には右の成分にニッケルを〇・五%位入れたものもあります。

○三〇%以下

クローム一一至一二四%

製造原料は庖丁鐵とフェロクロームとを使用しますが、右の成分に近いものを作る爲めには、炭素含有量の極めて少ない上等のフェロクロームを使用することが必要で、此のフェロクロームは非常に高價で從つて製品も隨分高價なものとなります。普通のフェロクロームには、炭素が五乃至一〇%位あります。アリマして、之を使用して作るとどうしても炭素が一%以上となりまして、鑄易く其上に非常に硬くなり從つて脆くなります。此炭素が一%より少し多くクローム一二%のものは、ダイス地金、旋盤用刃物として使用せられ、チルドロールを削る刃物として適して居りますが、是は壓延の仕方が極めて困難で、其上薄刃にして家庭などで使用する際折れ易く、刃も硬過ぎて砥石で刃を立てる際立ち難くて、家庭用には不適當です。一體特殊の元素を多く含んだ鋼は壓延が困難になり、其上に炭素が増せば増す程困難の度も著しくなつて終には壓延不可能になる場合があります。

炭素〇・六%内外でクローム一二%の鋼も立派なステーンレスで、而も之には左程高價でないフェロクロームを使用して作ることを得ますから成品も比較的廉價で普通用品の地金としては充分で便利です。此度鍛鋼工場で所内の人の注文で作る庖丁の地金も之に近い成分を持つて居ります、之ならば平生の手入は爲さなくとも決して鑄びる心配はありません。

使用するフェロクロームの炭素の少ないものが何故に高価かと云ひますと、元來クロームと云ふ金屬が熔解點が高く、從つて電氣爐でフェロクロームを作る時も高熱を要し、それだけの電力時間をして普通のフェロクロームを製出する時ではかなり高くなるのですが、其上にクロームが炭素と結び付

く強い力を以て居りますから、斯うして作つたものには其合金のクローム含有量の約一〇%位あります、即ちクローム七〇%なれば、炭素は七%以上あります。此の炭素を除く爲めには、製造の際のスラッジを酸性度の高いものとする必要があつて、さうすれば炭素は元の半分以下に減することが出来ます。が、其代りに炭素より尙忌むべき硅素が大量に入つて来ます。それで炭素もなるべく少く硅素もなるべく少くする様に加減するより外に仕方がありませんが、それでも技術を要します。炭素の極めて少ないフェロクロームは斯うして作ることは出来ませんから、一度作つたものを再び製鍊する必要がありますから値段は斯うして一千五百圓以上と云ふ様に驚く程高くなります。

當所特殊鋼課ではクローム鋼としてステンレス鋼に相當するものは以前から作つて居りますが、ステンレスとして作つたのは大正八年九月で次が十年八月で、此時作つた地金で試験的に食卓用ナイフを作成して當所の二三の方に實際に使つて貰つて見て居りますが、早や一年以上になりますが今少しも鑄びないと云ひます。其時の原料成分などは次の如きものであります。

原 料	炭 素	硅 素	満 倉	クローム	裝入量(噸)
庖丁 鐵	〇・〇六	—	〇・一〇	二二・八	
舶來 フェロタ	一・三〇	—	五八・七八	八・二	
ム	六・〇六	—	一六六・一二	〇・〇五	
			計	三〇・〇五	

炭素(%) 満倉(%) クローム(%)

配合成分 〇・三七 〇・二〇 一三九七二

今度鐵鋼工場で作るべき庖丁の地金の原料及び製品成分な

どは次の如きものであります。

原 料	炭 素(%)	満 倉(%)	クローム(%)	裝入量(噸)
庖丁 鐵	一・四八	五・〇〇(硅素)六四・二八	一	二八・九〇〇
フェロク	六・四	八五・五〇	一	〇・〇六五
フェロマ	六・四	八五・五〇	一	二八・九〇〇
ンガシ			計	三七・二四

配合成分	炭素(%)	硅素(%)	満 倉(%)	クローム(%)
○・三五	一・二六	〇・二二	一四・〇〇	
○・五七	一・一三	〇・二〇	一三・七五	
○・七一				
計				三七・二四

クローム鋼は何れも湯の熱度が高い程炭素が少くなり、クロームが増す傾向があり、高クローム鋼程其傾向が著しく見えますが、之は温度が高くなるとスラッジの酸性度が高くなるに依るものと思はれます。

作つた鋼塊は鐵鋼工場で先づハムマー平にしてロールで鍛にして、庖丁の形にして焼きを入れて仕上げます。

外國で鑄びの試験をしました結果を擧げて見ますと、鑄びない度は次の順序であります。

焼鈍せるステンレス鋼 炭素〇・一五% クローム一三%

焼鈍せる高クローム、ニッケル鋼

鍛錬せるステンレス鋼

鑄造クローム鐵合金	炭素〇・〇四%	クローム六・五%
燒鈍せるクローム鋼	炭素〇・二〇%	クローム八・六%
同 上	炭素〇・二八%	クローム五・七%
同 上	炭素〇・二八%	クローム三・九%

純 鐵

炭 素 鋼
(炭素〇・四五%)

之を見てもクロームの量の多いものが鑄び難く、炭素が少ない程鑄び難いと云ふ事になり、炭素の少くクロームの多い

ものが最も鑄び難いと云ふことが云へます。

昔から鐵は他の金屬と比べものにならぬ程廉く多く實用に供せられて居りますが之が他の金屬に比べて鑄び易いと云ふことは、鐵の一大缺點で之が爲めに其の性質は充分でも他の鑄びない金屬即ち銅とか真鍮とかを使用して居る次第ですが、鑄びない鋼が安價で得られるれば吾人はそれによつて鐵鋼の用途を一層擴げることができます。近頃はステンレス鋼は鑄びない事を要する部分に他のものに代つて使用せられる様になりました。即ち廚房用品の外に工業用機械の部分品として使用せられる中にも鑄物を含んだ水を取扱ふ器具又は機械例へば炭坑の水揚げポンプ、鑛山用ポンプなどのバルブ、タービンのノッズル、ブレードなどに使用されて優秀な結果を挙げて居るとの事であります。

實際に使用する際には鑄びないと云ふことの外に他の條件も入つて來まして、單に鑄びないと云へば炭素の少ないのがいゝ譯ですが刃物にするには値段が安く相當に硬くて物を少々切つても刃が磨滅したり折れたりせぬ程度でなくてはなりません。炭素〇・一五%の鋼の如きは高價な上に焼きを入れても尙充分に硬くならず刃物には不適當です。其心配のない所に使用すれば鑄びないことは一等です。炭素〇・五七%のものも焼きを入れて始めて使用に堪へますが、それだけ脆くなりますが、餘り肉の薄い庖丁になれば折れる憂があります、炭素が少し増せば、元來がクローム鋼でありますから焼きを入れた時硬化の程は著しく増しますから菜切庖丁ならば炭素が〇・六一〇・七位の者が適當だらうと思ひます。

三、マンガン鋼

或種の特殊鋼に就て

一般にマンガン鋼と云へば其種類も數多ありますが此處で

マンガン鋼と云ふのは、ハットフィールドのマンガン鋼のことであります。此マンガン鋼は一般マンガン鋼の中の特殊なもので従つて特別な用途を持つて居ります。

ハットフィールドのマンガン鋼とは大體次の様な成分を持つたものを云ひます。

炭素〇・八乃至一・三%

満俺九乃至一三%

他の元素は他の一般の鋼と變化なく、炭素が少くて満俺が多い方が良いのです。

吾人は全部がオーステナイトより成立つて居る鋼を得るには、可なり高價な特殊元素を可なり多量に使用したり（ニッケル三〇%鋼の如き）又は炭素の多い普通鋼（炭素二%近くのもの）を極めて上手に焼きを入れる必要がありますが、高價であつたり、作業困難であつたりして實用に使用困難であります。が、マンガンも使用して比較的安價に且つ容易に而も性質優秀なマンガンのオーステナイト鋼を作ることが出来るのであります。此鋼の特質は即ちオーステナイトの特質と云ふてよろしく、電磁氣に感ぜず、質軟かく且つ粘く、抗張力相當に大にして而も延伸は極めて大きく（四〇%）其上に磨滅に堪へる力は他の何れの鋼より強く、又衝擊に對しても又他の者に遙か勝れた抵抗力を持つて居ります。

現今マンガン鋼は主として、磨滅と衝擊に堪へる性質を利する爲めに製出されて居ります。

只此鋼の不便なのは、此鋼は硬度は小さい（ブリネル二〇〇位）のですが、韌性が非常に大きい爲めに、普通の刃物で切つたり削つたりすることの不可能なることです。此れは

丁度強靭な刃の塊を切れない薄刃で切ると同じ關係になつて此鋼を旋盤で切る時は、たとへタングステン二四%、クロム六%、バナディウム一・五%の如き高級高速度鋼の刃物を使つても、直に刃が折れて全然役に立ちません。それで此鋼を切るにはステライトと云はれるコバルト製の刃物で緩速度に切るか、又はグラインダーを使用するより仕方がありません、従つて實際使用の時は鑄放しの儘でするか、又は精巧な仕上を要しない所ならグラインダーにて削るか、或は特別な刃物を得なければなりませんから、鑄放しで使用不可能のものは多少高價になります。それから鑄放しと云ひましても、マンガン鋼は縮みが他の鋼に比べて大きく($\frac{1}{16}$) 鑄物としましても複雑な形のものは、縮み切れる恐れがあります。

現今では極めて磨滅烈しく其上に強い衝撃のある場所で、而も餘り形の複雑せぬ所に用ひられて居ります。例へば軸とかビンとかブッシュとかです。

當所では試験的には隨分以前から少し宛は作つて居りましたが、可なりの量を作つたのは最近十一年の十月で、其時の成分は

炭素	一・〇九%
満 倉	一三・六二%

などて鋼塊として次に鍛鋼工場で汽槌で角に延ばしました。其時湯の一部で、試験的に、當所工務部で使用する浚渫船のバケットとバケットとを連絡する、直徑四吋、長さ十五吋位のビン一本を製作して、使用して貰つて居ますが、當時もまだ短く、量も少く成績を知る材料となりません。

製鋼作業の大體は次の通りであります。爐は電氣爐であります。

(甲) 装入原料

中 形 屑	石 灰	一五〇匁
ターニング	一、二〇〇匁	二〇〇匁
二、一五〇匁	フェロマンガン	四二〇匁

消費電力噸當 計 一、二七五キロワット時

作業時間 六時間五〇分

鋼塊成分 炭素 一・三二% 硅素 ○・一八% 満倉 一二・八一% 満倉

中 形 屑 九〇〇匁 石 灰 一〇〇匁

ターニング 一、二五〇匁 脂硫熔劑 八〇匁

二、一五〇匁 フロマンガン 四〇〇匁

消費電力噸當 計 一、一五二キロワット時

作業時間 八時間

装入材料

炭素 一・四〇 硅素 ○・二二三 満倉 一二・〇四

中 形 屑 一、〇〇〇匁 石 灰 一三〇匁

ターニング 一、一〇〇匁 フェロマンガン 四〇三匁

二、一〇〇匁

装入材料

炭素 一・四〇 硅素 ○・二二三 満倉 一二・〇四

中 形 屑 一、〇〇〇匁 石 灰 一三〇匁

ターニング 一、一〇〇匁 フェロマンガン 四〇三匁

二、一〇〇匁

(丙) 装入原料

中 形 屑 一、〇〇〇匁 石 灰 一三〇匁

ターニング 一、一〇〇匁 フェロマンガン 四〇三匁

二、一〇〇匁

消費電力噸當

作業時間 八時間

製品分析

炭素 一・〇八% 硅素 ○・一六四% 満倉 一二・六三%

中 形 屑 一、〇五五% 硫黃 ○・〇〇六%

以上この成績は何れも晝間のみの作業のものであります。之が連續作業となれば、電力の消費量に於ても作業時間に於ても三割位を減ずることが出来ます。電極消費量は前に記し

ました様に内地製のものはよく破折しますので實際の量は不明ですが、破析した量まで入れて二五班位であります。破析せずに而も連續作業となれば二十班以内で充分であります。マンガン鋼の製鋼作業をするに當つて困難な點は出鋼前にマンガンを裝入して後に試料を探つて、其湯の出來具合を試験して、若し其湯が悪い時今一段の製鍊が必要な場合に、若しそれに長い時間を取りますと、湯の中のマンガンの含有量が速かに減じて行くことで、之が減じても吾々は試料の破面によつて、マンガン、炭素の含有量を見分けることが困難でありますから、従つて其成分も不正確となるを免れません、さればと云つてマンガンを裝入して直ちに出鋼すれば、湯が悪い爲めに其成分は良くても實際の品物は脆くて役にたまぬ場合があります。此の場合は此鋼は軟かいだけ非常に脆くボロボロして全然役に立ちません。

今一つは、シャモット製のストッパーはマンガン鋼に使用しますと速かに浸蝕せられて湯を止める時でも止まりません。大きい鋼塊只一本を作る時は差支ないとしても鋼塊數本作る時は注入困難で、特に鑄物の場合は、小さい鑄物ならば小さい取鍋で傾注することが出来ますが、大きい鑄物となればシャモットのストッパーでは注入不可能と云ふべきであります。マンガン鋼の時のストッパーと注入の方法は今一段研究の必要があると思はれます。

マンガン鋼は鑄放しの儘又は鋸鍊の儘だと硬度はブリネル二三〇位ですが使用の際は之を攝氏約一、一〇〇度で焼きを入れます。マンガン一二%、炭素一・〇%もあれば緩冷で既にオーステナイトになつて居るのですが完全とは云へません。

から焼きを入れて完全にオーステナイト鋼とするので、そうすると硬度はブリネル一七〇—二〇〇位になります。即ち軟かくなります。普通鋼は焼きを入れると大抵の場合マルテンサイトとトルースタイドとなりまして非常に硬くなります。が、マンガン鋼は今一段焼きが入つてオーステナイトになつて元より軟くなります。普通鋼でも何等かの方法で今一段焼きを入れることが出来れば、マルテンサイトはオーステナイトになつて軟くなるに違ひありません。其代り反対に軟化しますと普通鋼が軟くなる代りにマンガン鋼は硬くなります。之は緩冷によつてマルテンサイトが幾分出来るものと思はれます。

同じオーステナイトの中でも炭素の低い方がより軟かでより韌いのですから、オーステナイト鋼となり得るだけ入つて居れば其れ以上は炭素の低い方がいいのであります。焼き入れの方法さへ宜しければ、炭素一・六%以上の普通鋼、満俺一三%以上あれば炭素の低いマンガン鋼もオーステナイト鋼とすることが、可能であると云はれて居りますが、實用の品物を焼き入れする場合には焼きの入れ方が烈しく、爲めに龜裂を生じたりすると役に立ちませんから理論の儘を應用する譯に行きません。マンガン一二%で炭素の低い鋼はオーステナイトにするには、可なりの装置も技術も必要で其上に現今市場にあるフェロマンガンでは、マンガマン一二%で炭素が〇・五%の如き鋼を製出する事も非常に困難であります。

工務部で使用して居る浚渫船のバケツトのピンは大阪鐵工所で作り上げたものですが、此の成分は%で

であります。

ニクロームはニッケルとクロームとの合金の中の或一種のものに付けた名前でありまして、これは厳密な意味から云ふと、特殊鋼ではありませんが、鐵分が可なり入つて居るのと研究所の要求に依つて製出しましたから此處に擧げることにしました。

四、二クローム

抗張力(頓時) 四四·五 乃至四九
延伸率(%) 三〇 乃至三五


マンガン鋼の用途も次第に廣くなつて行きつゝあります、若し此鋼の旋削が今より一層容易になれば其用途も無限と云つてよい位です。現今ではアラスカで極めて硬い岩石の工事作業に多量に使用せられて居ります、彼のバナマ地峽はマンガン鋼があつたが爲めに開通したと云はれ、北極探検の時を使用せられる磁力に感じない船も此のマンガン鋼を以て作られて居るのであります。

ニクロームは現今主として線にして電熱器、熱量計などに用ひられて居りますが、之は此合金の電氣抵抗大なる爲めと、高溫度で酸化しない爲めであります。電熱器などには白金が理想的でありますが、之は極めて高價で普通家庭などで使用する譯に行きません、それに家庭などでは一、〇〇〇度以下の熱で充分でありますから、其條件さへ満足して相當耐久性があれば安價な事が必要であります。今の所ではニクロームが最も其條件に適つて居ります。現今市場に現はれて居る電

日本の家庭の臺所が電化されるればニクロームは大問題のものとなるべく、近年は文化生活が高唱される様になつて來ましてニクロームも遠からず一般的になりませう。

五、マグネット鋼

マグネット鋼と云ふ特別なものがある譯ではありません、或種の鋼をマグネットとして試験したのであります。

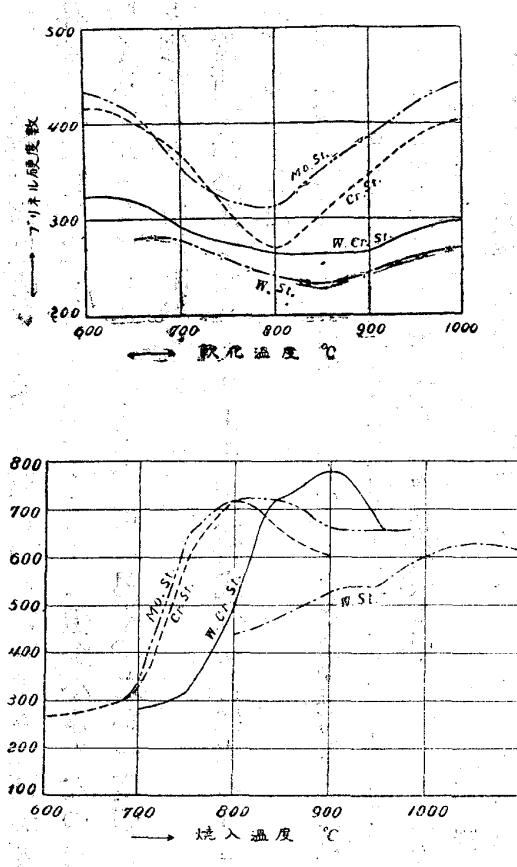


マグネットとしては其のがマグネタイズされた時自己重量の十六倍だけの磁着力が必要で而も更に之れを攝氏百度の湯の中に十分乃至二十分放置して尙自己重量の九倍の磁着力を必要とします。試験せる材料の成分を擧げますと、

炭素	硅素	満倖	磷	硫黄	クロム	タンク	モリブデン
クローム鋼	一・三	〇・三四	〇・三	〇・〇一九	〇・〇一四	二・三七	—
タンクスチール鋼	〇・二〇	〇・〇四九	〇・六	〇・〇一九	〇・〇一六	五・〇	—
モリブデン	〇・一四	〇・二四	〇・一	〇・〇一一	〇・〇一三	二・三	—
タングステン鋼	〇・四九	〇・一五	〇・〇一三	〇・〇〇八	〇・六	一・一	一・一
ニクローム鋼	一・一	〇・一五	〇・一五	〇・〇一三	一・一	一・一	一・一
モリブデン	〇・一四	〇・一五	〇・一五	〇・〇一三	一・一	一・一	一・一
タングステン	一・一	〇・一五	〇・一五	〇・〇一三	一・一	一・一	一・一

先づ之等の鋼塊を鍛冶し、其中より軟化温度を見る爲めに、一〇耗一二〇耗一五〇耗の試料を探り軟化しました、其の時の温度と硬度とを次に擧げて見ますと、

	六〇度	七〇度	八〇度	九〇度	一〇〇度	一一〇度	一二〇度	一三〇度	一四〇度	一五〇度	一六〇度	一七〇度	一八〇度	一九〇度	二〇〇度
クローム鋼	三五	三五	三五	三五	三五	三五	三五	三五	三五	三五	三五	三五	三五	三五	三五
タンクステン	三七	三七	三七	三七	三七	三七	三七	三七	三七	三七	三七	三七	三七	三七	三七
鋼	三一	三一	三一	三一	三一	三一	三一	三一	三一	三一	三一	三一	三一	三一	三一
モリブデン鋼	二八	三一	三一	三一	三一	三一	三一	三一	三一	三一	三一	三一	三一	三一	三一
タンクステン	三二	三六	三九	三九	三九	三九	三九	三九	三九	三九	三九	三九	三九	三九	三九
クローム鋼	三一	三一	三一	三一	三一	三一	三一	三一	三一	三一	三一	三一	三一	三一	三一

右の結果による軟化温度で略マグネットの形に鍛へたものを軟化し之を左圖の寸法に仕上げました。

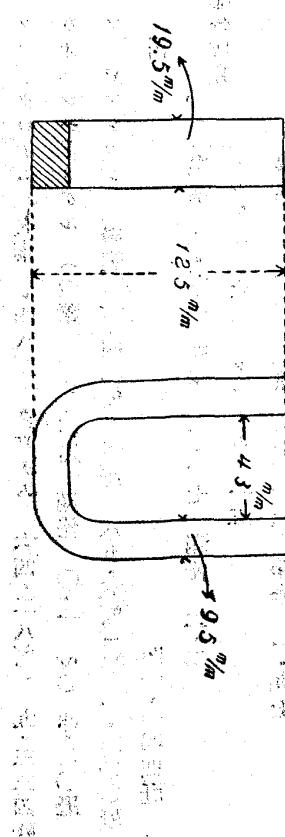

マグネット鋼としてはコバルト、タンクステン鋼の或種のものが最も優良であつて本多博士の特許のマグネットも之であります。コバルト鋼は價格は大であります但其代り性質に於て他の者より飛び抜けて勝れて居りますから、小さいマグネットで他の大きいマグネットと同じ磁着力を持つて居りますから、結局は高くなりません。

當所で試験したのは、コバルト鋼でなく、クローム鋼、タンクステン鋼、タングステンクローム鋼、モリブデン鋼であ

次に又別に一〇粧一二〇粧一五〇粧の試料を探つて、之等の鋼が何れの温度で焼入れをするが最硬となるかを知る爲めに焼入の試験をしました。之は最硬の時最强の磁力を持つと考へたからであります。

焼入れの温度と硬度とは次に挙げた様な關係でありました
400度 セラ度 500度 全度 600度 700度 800度 900度 1000度 1100度 1200度
クローム鋼 三二 大二 セ二 大三 セ四 大四 セ五 大五 セ六 大六 セ七 大七
タンクスチレン 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
鋼 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
モリブデン鋼 三二 大二 セ二 セ三 大三 大四 大五 大六 大七 大八 大九
タンクスチレン 二六 二〇 一六〇 セ三 一六二 セ六 一六三 セ七 一六四 セ八 一六五 セ九
クローム鋼 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
右の表による焼入温度で焼入れして當所電氣課で磁化して 貰ひました、其結果を左に挙げますと、

クローム鋼は望みなく試験は終りましては行ふことは止めました。
タングステン鋼、九八〇度で焼入れをして磁化せる成績は
次の如きものがありました。

之で見て知らるる如く磁力小にして其上に其磁力の減ずることも速かでありましたから湯中の試験は行ひません。 タングステン鋼、此鋼は焼入溫度が九〇〇度でありましたから之を中心にして焼きを入れて結果を見ました。

燒入溫度	自己重量(磅)	吸引重量(磅)	(比)
八五〇	〇·四〇〇	五·九三	一四·八二五

モリブデン鋼	焼入温度	自己重量(匁)	吸引重量(匁)	(比)
九〇〇	九〇〇	〇・四〇〇	二・九五	七・三七五
九〇〇	九〇〇	〇・四〇〇	一・九八	四・九五
七五〇	七五〇	〇・三八〇〇	二・二〇〇	五・七九
七七五	七七五	〇・三八〇〇	二・四二〇	六・三七
八七五	八七五	〇・三八〇〇	一・九八五	五・〇九

以上述べた特殊鋼は、硅素鋼の如きものを除いて他の特殊鋼と同じく鋼塊を製出するまでは左程困難でもありませんが、多く壓延が困難であります。特殊鋼を壓延した経験のない職工が之を壓延すれば、大抵の場合鋼塊を破壊するものでありまして當所でもタンクステン鋼、ニッケル鋼の鋼塊はよく叩き割つたものでありますし、高速度鋼の五百匁以上の鋼塊を壓延し得る様になつたのは二三年前のことであります。之は鋼塊に焼きが入つて居ると見做すべきものもあり、又結晶して居るものがありするからで、多くの場合鋼塊を軟化すること、壓延の際最初の殺しを加減することによつて破壊を免れることが出来ます。特殊鋼の壓延に當つては、叩き方よりも焼き方の方が大切であると云ふべきであります。